



GEBOUWENINSPECTIE
NEDERLAND

Solide advies

ASBESTINVENTARISATIE



PROJECTGEGEVENS	
Type object	de opstallen op het perceel
Locatie onderzoek	nabij Oostendorperstraatweg 81 en 83 Oosterwolde Gld
Opdrachtgever	EDOK-RO
Projectnummer	201074
Datum rapport	21 augustus 2020

SAMENVATTING

Door EDOK-RO is aan Gebouwen Inspectie Nederland opdracht verleend voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie van de opstallen op het perceel, gelegen nabij de Oostendorperstraatweg 81 en 83 te Oosterwolde Gld.

De aanleiding tot de asbestinventarisatie is het voornemen om de opstallen op het terrein te slopen.

Het doel van het onderzoek is het identificeren, registreren, kwantificeren en intekenen van de in de opstallen en op het terrein aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen en objecten.

De reikwijdte van de inventarisatie betreft: de bouwwerken en het gebied rondom de bouwwerken, de opstallen op het perceel en het gebied rondom de opstallen dat wordt beoordeeld tijdens de vrijgave conform NEN 2990.

Het onderzoek is uitgevoerd conform het 'Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.'

De inventarisatie is uitgevoerd op 9 juli en 11 augustus 2020.

Op basis van deskresearch, veldwerk en laboratoriumanalyses kan worden geconcludeerd dat op de volgende locatie asbesthoudend materiaal is aangetroffen.

Bron Nr.	Omschrijving materiaal en locatie	Hoeveelheid	Analyseresultaat	Risico-Klasse	Saneringstechniek
2	Dak loods, golfplaten met hulpstukken op het dak	310 m ²	10 - 15 % Chrysotiel	2	Open lucht

Tevens is er asbestverdacht materiaal aangetroffen, waarvan uit analyse blijkt dat asbest niet aantoonbaar is, deze staat vermeld in de tabel in paragraaf 3.5.

In onderstaande tabel is een advies weergegeven per asbesthoudende bron:

Bron Nr.	Omschrijving materiaal en locatie	Maatregelen en saneringsurgentie
2	Dak loods, golfplaten met hulpstukken op het dak	Saneren bij sloop of renovatie

Op de plattegronden in bijlage 2 zijn de locaties van de bronnen aangegeven.

Een aanvullende asbestinventarisatie is niet van toepassing.

Het rapport is geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop van de loods en romneyloodsen.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	3
1 INLEIDING	5
1.1 Aanleiding en doelstelling	5
1.2 Onderzoeksinspanning	5
1.3 Kwaliteitsborging.....	5
1.4 Leeswijzer.....	6
1.5 Versiebeheer	6
2 UITVOERING ASBESTINVENTARISATIE	7
2.1 Deskresearch	7
2.2 Visuele inspectie.....	7
2.3 Bemonstering.....	7
2.4 Laboratoriumwerk	7
2.5 Risicoklasse bepalen	7
2.6 Rapportage.....	7
3 RESULTATEN	8
3.1 Conclusie vooronderzoek.....	8
3.2 Veldwerkzaamheden	8
3.3 Het gebouw en beperkingen van het onderzoek	8
3.4 Asbesthoudende bron	8
3.5 Bron, waarvan uit analyse blijkt dat asbest niet aantoonbaar is.....	8
3.6 Foto's onderzoek	9
4 INDELING IN RISICOKLASSEN BIJ VERWIJDERING (BRONBLADEN).....	13
4.1 Asbesthoudende bron	13
4.2 Bron, waarvan uit analyse blijkt dat asbest niet aantoonbaar is.....	14
5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	15
BIJLAGEN	
1 LUCHTFOTO SITUATIE	16
2 PLATTEGROND	17
3 VOORONDERZOEK	18
4 ANALYSERAPPORT	19
5 SMA-RT DOCUMENTEN	20
6 PROCESCERTIFICAAT.....	21

1 INLEIDING

Door EDOK-RO is aan Gebouwen Inspectie Nederland opdracht verleend voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie van de opstallen op het perceel, gelegen nabij Oostendorperstraatweg 81 en 83 te Oosterwolde Gld.

1.1 Aanleiding en doelstelling

De aanleiding tot de asbestinventarisatie is het voornemen om de opstallen op het terrein te slopen.

Het doel van het onderzoek is het identificeren, registreren, kwantificeren en intekenen van de in de opstallen en op het terrein aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen en objecten.

De reikwijdte van de inventarisatie betreft: de bouwwerken en het gebied rondom de bouwwerken, de opstallen op het perceel en het gebied rondom de opstallen dat wordt beoordeeld tijdens de vrijgave conform NEN 2990.

Door de opdrachtgever, EDOK-RO, is aangegeven dat destructief onderzoek is toegestaan.

1.2 Onderzoeksinspanning

Gebouwen Inspectie Nederland besteedt bij het uitvoeren van asbestinventarisaties veel zorg en aandacht aan het opsporen van alle direct waarneembare asbesthoudende materialen. Echter er bestaat een kans dat asbesthoudende materialen niet als zodanig worden opgemerkt. Gebouwen Inspectie Nederland verplicht zich, bij het aangaan van een overeenkomst met een opdrachtgever, de werkzaamheden met de zo grootst mogelijke zorg en vakmanschap uit te voeren.

Bij het aangaan van een overeenkomst neemt Gebouwen Inspectie Nederland een inspanningsverplichting op zich maar geen resultaatverplichting, daar Gebouwen Inspectie Nederland geen garanties kan geven met betrekking tot de resultaten.

1.3 Kwaliteitsborging

Het onderzoek is uitgevoerd conform het 'Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering'

De inventarisatie van asbesthoudende materialen wordt uitgevoerd aan de hand van visuele waarnemingen van verdachte materialen door een of meerdere personen. De herkenning van de eventuele verdachte materialen is gebaseerd op de kennis en ervaring van de medewerkers van Gebouwen Inspectie Nederland.

De medewerker die de inventarisatie heeft uitgevoerd is in het bezit van een geldig Ascert Persoonscertificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) conform SC-560.

Indien het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, na ondertekening, dan dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit.

Ten behoeve van de juiste interpretatie van dit rapport is het noodzakelijk te beschikken over de gehele rapportage, inclusief bijlage.

Het rapport is ongeschikt voor toepassing in een juridische context indien de paginanummering van het rapport onjuist of onvolledig is, de bijlagen genoemd in de inhoudsopgave (deels) ontbreken en het projectnummer in het rapport en op de bijlagen niet overeenkomt.

We stellen dit rapport alleen ter beschikking aan derden in geval van schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

1.4 Leeswijzer

In dit rapport worden in hoofdstuk 2 de methoden voor de veldwerkzaamheden en laboratoriumwerkzaamheden besproken. De resultaten van het vooronderzoek, de veld- en laboratoriumwerkzaamheden komen in hoofdstuk 3 aan de orde, de indeling in risicoklassen bij verwijdering zijn weergegeven in hoofdstuk 4. Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen van de inventarisatie weergegeven.

1.5 Versiebeheer

Het betreft hier versie 2.0.

Versienummer	Datum	Reden vervallen
1.0 (vervallen)	17 juli 2020	Beperken onder betonvloeren opgeheven
2.0 (vigerend)	21 augustus 2020	Vigerende versie

2 UITVOERING ASBESTINVENTARISATIE

Het uitvoeren van de asbestinventarisatie heeft bestaan uit deskresearch, visuele inspectie, bemonstering van asbestverdachte materialen, analyse van de genomen monsters en het rapporteren van de bevindingen.

2.1 Deskresearch

De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie is bestudeerd. Hierbij kunt u denken aan: tekeningen, plattegronden, bestekken, enz. Indien mogelijk zijn er interviews met betrokken afgenomen.

2.2 Visuele inspectie

Er heeft een visuele inspectie plaatsgevonden van de onderzoekslocatie. Hierbij is er naar gestreefd dat alle ruimten van de onderzoekslocatie visueel geïnspecteerd worden. Alle aangetroffen asbestverdachte materialen worden op een plattegrond en op foto vastgelegd. Wanneer een ruimte of bouwdeel niet toegankelijk is voor visuele inspectie, dan wordt dit met onderbouwing in dit rapport genoemd.

2.3 Bemonstering

Van alle asbestverdachte materialen wordt tenminste één monster genomen. De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. Na bemonstering wordt de monsterlocatie gefixeerd ter voorkoming van emissie van asbestvezels en wordt de locatie gemarkeerd. Tijdens de bemonstering worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht genomen. De monsters worden dubbel verpakt in polyethyleen monsterzakjes, voorzien van een asbest merkteken, en worden ter analyse aangeboden aan een RvA geaccrediteerd laboratorium.

Voor asbest in technische installaties wordt documentatie geraadpleegd.

2.4 Laboratoriumwerk

De aangeboden materiaalmonsters worden met behulp van polarisatiemicroscopie onderzocht op de aanwezigheid van asbest, conform NEN 5896.

De binding op het analysecertificaat geeft de binding aan van het aangeboden monster. Deze kan afwijken van de in de rapportage aangegeven binding van de asbesthoudende bron.

2.5 Risicoklasse bepalen

Er zijn 3 risicoklassen opgesteld (klasse 1, 2 en 2A). Aan de hand van de risicoklasse wordt bepaald welke voorschriften er gelden en welke maatregelen er genomen moeten worden om het asbest te kunnen verwijderen.

Het bepalen van de risicoklassen heeft plaatsgevonden aan de hand van het programma SMA-rt. SMA-rt bevat een zeer groot aantal bronsituaties die direct passen op de werkelijke bronsituaties. Zodra alle gegevens van de bron zijn ingevuld (o.a. soort asbest, bevestiging, hechtgebondenheid) kan er een SMA-rt gegenereerd worden waarin de risicoklasse wordt weergegeven.

2.6 Rapportage

Alle aangetroffen asbestvrije, asbestverdachte en asbesthoudende zijn per bron op een zogenaamd bronblad vastgelegd. Op dit bronblad staan bron- en monsternummer, locatie, soort materiaal, type en percentage asbest, hoeveelheid, bevestiging, binding, risicoklasse, bereikbaarheid en foto's.

Elke (asbesthoudende en asbestverdachte) bron is tevens op een plattegrond vastgelegd.

3 RESULTATEN

3.1 Conclusie vooronderzoek

De verkregen informatie uit het vooronderzoek is voldoende om de asbestinventarisatie uit te voeren.

Op basis van de beschikbare informatie zijn in de huidige situatie asbestverdachte materialen naar voren gekomen, ter plaatse van de loods golfplaten op het dak.

De resultaten van het vooronderzoek zijn beschreven in bijlage 3.

3.2 Veldwerkzaamheden

De inventarisatie is uitgevoerd op 9 juli en 11 augustus 2020.

De asbestverdachte elementen zijn bemonsterd en door RPS Laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van asbest.

In de onderstaande tabel zijn de monsters weergegeven:

Bron nr.	Omschrijving materiaal en locatie	Monster
1	Buitengevel loods, stopverf in betonnen ramen	M1 en M2
2	Dak loods, golfplaten met hulpstukken op het dak	M3

Tijdens de inventarisatie zijn geen asbestverdachte technische installaties aangetroffen.

De analyseresultaten zijn bijgevoegd in bijlage 4.

3.3 Het gebouw en beperkingen van het onderzoek

Het betreft een inventarisatie van opstallen en het terrein gelegen in de bebouwde kom. In de omgeving zijn woningen gesitueerd.

De locatie was ten tijde van de inventarisatie in gebruik. De bouwgeschiedenis van het onderzochte object is niet nader in kaart gebracht, wel zijn de bouwjaren van de loodsen bekend. De loods is in 1976 gebouwd en de romneyloodsen in 1960.

Een aanvullende asbestinventarisatie is niet van toepassing.

3.4 Asbesthoudende bron

Op de volgende locatie is asbesthoudend materiaal aangetroffen:

Bron Nr.	Omschrijving materiaal en locatie	Hoeveelheid	Bevestiging	Hecht-gebonden	Analyseresultaat	Risico-Klasse
2	Dak loods, golfplaten met hulpstukken op het dak	310 m ²	Geschroefd	Ja	10 - 15 % Chrysotiel	2

3.5 Bron, waarvan uit analyse blijkt dat asbest niet aantoonbaar is

Voor de volgende bron is na analyse gebleken dat deze niet asbesthoudend is:

Bron Nr.	Omschrijving materiaal en locatie	Hoeveelheid	Analyseresultaat
1	Buitengevel loods, stopverf in betonnen ramen	18 stuks	M1 en M2: Niet aantoonbaar

3.6 Foto's onderzoek

In onderstaande tabel is een aantal foto's weergegeven van de onderzochte locatie.



3x Romneyloodsen



Terrein



Loods



Romneyloods 1



Binnenzijde romneyloods 1



Betonnen banden



Betonnen vloeren



Romneyloods 2



Vide is van hout



Betonnen fundering



Ruimte tussen de loodsen



Weiland



Weiland voor de schapen



Romneyloods 3



Romneyloods 3 omgebouwd tot paardenstal



Weiland paard



Loods



Gebruikt als garage



Houten wanden



Paarden boxen



Box



Werkplaats



Later stadium gebouwd



Paardenstal



Aangebouwde lager liggend dak



Houten kapconstructie gemetselde muren



Zijgevel



Houthok golfplaten niet verdacht



Voorgevel



Zijgevel



Volkern



Tuin



Begroeiing



Oprit



Achtergevel



Onder betonvloeren geen verdachte materialen

4 INDELING IN RISICOKLASSEN BIJ VERWIJDERING (BRONBLADEN)

4.1 Asbesthoudende bron

Bronnummer	2
Monsternummer	M3
Locatie	Dak loods
Bron	Golfplaten met hulpstukken op het dak
Materiaal	Golfplaat
Analyseresultaten	10 - 15 % Chrysotiel
Certificaatnummer	2007-1272
Hoeveelheid	310 m ²
Bevestigingsmethode	Geschroefd
Binding	Hechtgebonden
Status	Niet beschadigd, maar wel licht verweerd
Risicoklasse	2
Verwijderingsmethode	Open lucht
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar
Advies	Saneren bij sloop of renovatie
Opmerkingen	



Foto 5 | golfplaten met hulpstukken



Foto 6 | golfplaten met hulpstukken



Foto 7 | golfplaten met hulpstukken op het dak



Foto 8 | golfplaten met hulpstukken op het dak



Foto 9 | golfplaten met hulpstukken op het dak



Foto 10 | golfplaten met hulpstukken op het dak

4.2 Bron, waarvan uit analyse blijkt dat asbest niet aantoonbaar is

Bronnummer	1
Monsternummer	M1 en M2
Locatie	Buitengevel loods
Bron	Stopverf in betonnen ramen
Materiaal	Stopverf
Analyseresultaten	M1: Niet aantoonbaar M2: Niet aantoonbaar
Certificaatnummer	2007-1272
Hoeveelheid	18 stuks
Opmerkingen	



Foto 1 | Stopverf in betonnen raamkozijnen



Foto 2 | Stopverf in betonnen raamkozijnen



Foto 3 | Stopverf in betonnen raamkozijnen

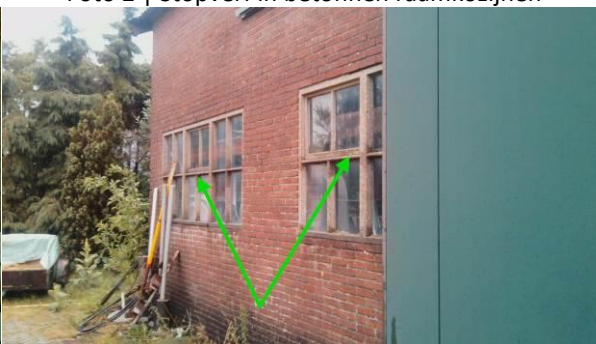


Foto 4 | Stopverf in betonnen raamkozijnen

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van het onderzoek dat uitgevoerd is op 9 juli en 11 augustus 2020 kunnen de volgende conclusies getrokken worden.

De onderzochte loods bevat asbesthoudende materialen, zie paragraaf 3.4. Ter plaatse van de romneyloodsen zijn geen asbesthoudende materialen waargenomen.


Het aangetroffen asbest dient verwijderd te worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de in de bronbladen aangegeven risicoklasse.

Het asbestverwijderingsbedrijf is vrij om, naar eigen inzicht, het te saneren gebied of ruimte af te bakenen, binnen de onderzochte locatie.


Een aanvullende asbestinventarisatie is niet van toepassing.

Het rapport is geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop van de loods en romneyloodsen.

BIJLAGE 1 LUCHTFOTO SITUATIE

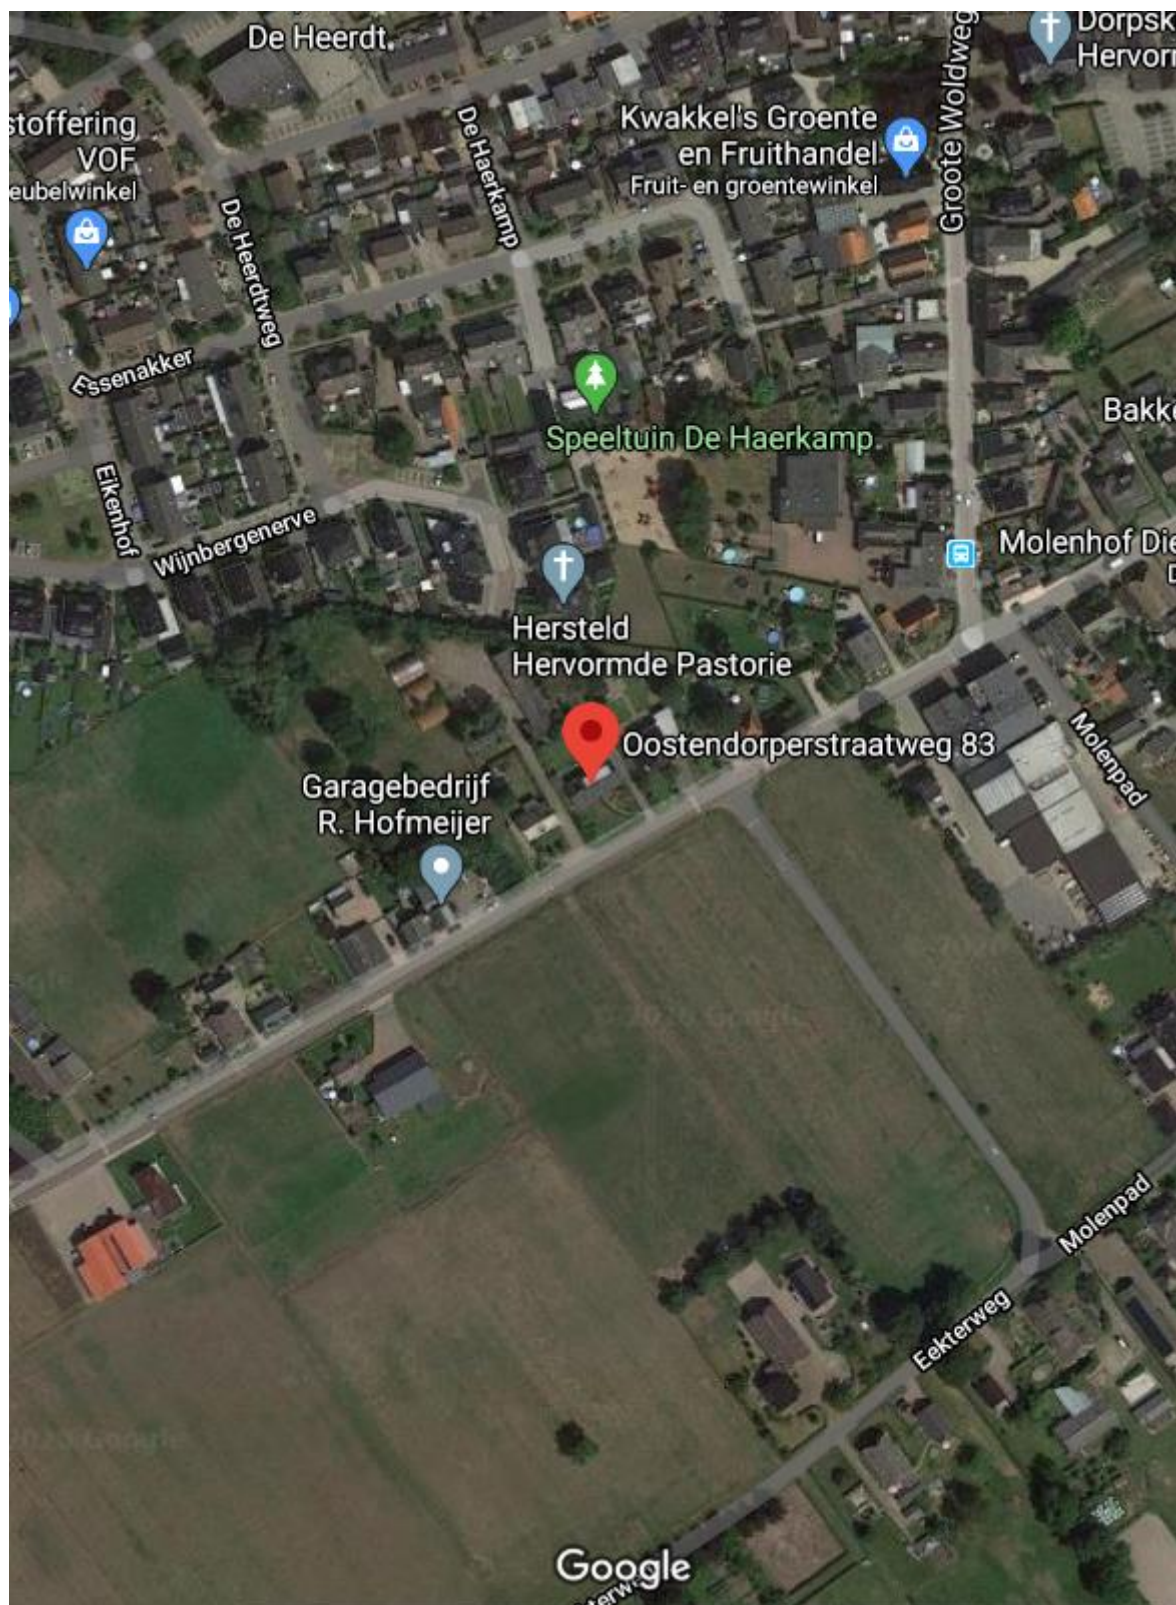

BIJLAGE 2 PLATTEGROND

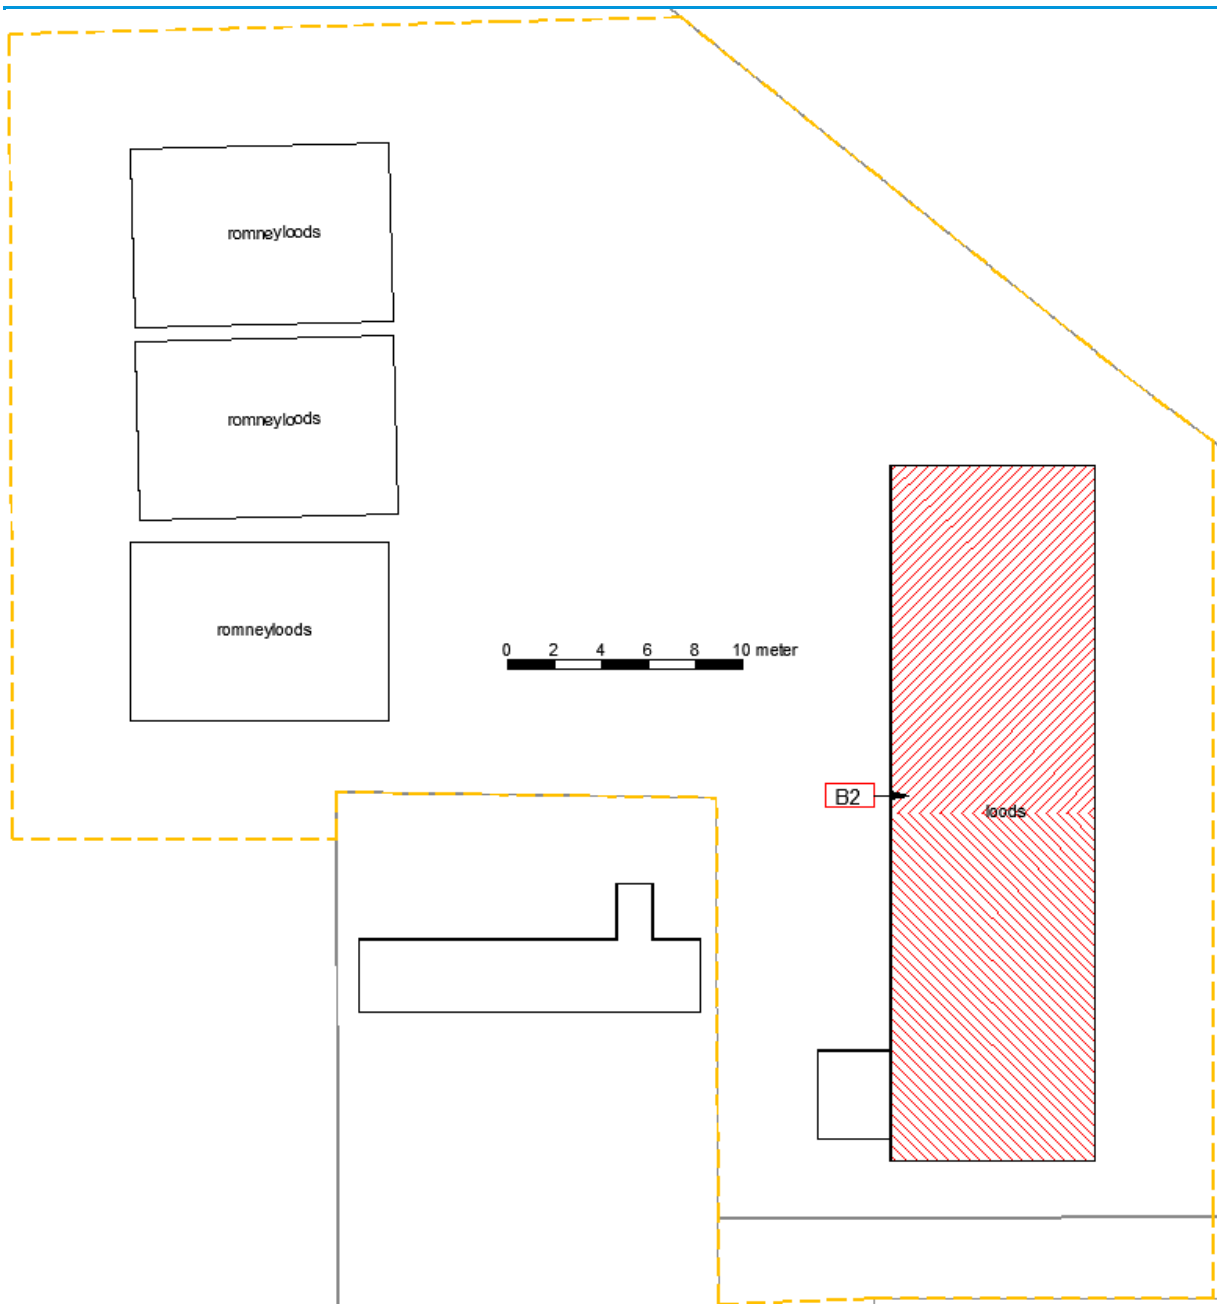

B?	Bronnummer		Niet asbesthoudend
NT	Ruimte niet toegankelijk		Asbesthoudend
NO	Ruimte niet onderzocht		Onderzochte locatie

BIJLAGE 3

VOORONDERZOEK

Algemeen

Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie van de opdrachtgever en uit andere bronnen, zoals van gemeente (relevante documenten en archieven, waarin de toepassing van asbest en asbesthoudende producten is beschreven) en door interviews.

Opdrachtgever en overige bronnen

Door de opdrachtgever en andere bronnen zijn de volgende relevante documenten beschikbaar gesteld:

Titel	Datum	Herkomst	Informatie
Plattegronden van de loodsen	8-7-2020	Planviewer	Geen

Interviews

Tijdens het vooronderzoek zijn er geen interviews afgenomen.

Overige informatie

De bouwgeschiedenis van het onderzochte object is niet nader in kaart gebracht, wel zijn de bouwjaren van de loodsen bekend. De loods is in 1976 gebouwd en de romneyloodsen in 1960.

Er zijn, voor zover bekend, niet eerder asbestinventarisaties uitgevoerd op de locatie.

Voor zover bekend zijn er recent geen asbestsaneringen uitgevoerd op de locatie.

Conclusie

De verkregen informatie uit het vooronderzoek is voldoende om de asbestinventarisatie uit te voeren.

Op basis van de beschikbare informatie zijn in de huidige situatie asbestverdachte materialen naar voren gekomen, ter plaatse van de loods golfplaten op het dak.



BIJLAGE 4 ANALYSERAPPORT

V140120_1

Analysecertificaat

Datum rapportage 10-07-2020

Rapportnummer: 2007-1272_01

Ordernummer RPS 2007-1272
Ordernummer opdrachtgever 201074
Opdrachtgever Gebouwen Inspectie Nederland B.V.
 Industrieweg 20
 7921 JP Zuidwolde
Datum order 09-07-2020
Datum analyse 10-07-2020
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Start datum monstername 09-07-2020
Adres monstername Oostendorperstraatweg 83 Oosterwolde Gld
Aantal monsters 3



RPS analyse bv

 E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

 Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

 Amperestraat 35
 Postbus 40172
 8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Zwolle

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monster nr. RPS	Monstergegevens opdrachtgever	Soort materiaal	Soort asbest+massa % bij benadering	Hecht-gebondenheid	Opmerking
20-102635	M1 Stopverf in betonnen raamkozijnen	Stopverf	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
20-102636	M2 Stopverf in betonnen raamkozijnen	Stopverf	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
20-102637	M3 golfplaten met hulpstukken	Golfplaat	Chrysotiel 10 - 15 %	Goed	-

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
 De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
 Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Laborant





BIJLAGE 5

SMA-RT DOCUMENTEN

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 15 juli 2020 om 11h13 (1714313)

Gebouwen Inspectie Nederland

SCA-code: 07-D070015.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070015.01-201074].

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascort

Identificatie

Adres	Oostendorperstraatweg 83, Oosterwolde Gld
Projectcode	201074
Projectnaam	De loods en de drie romneyloodsen
Broncode	Bron 2
Bronnaam	Golfplaten met hulpstukken op dak loods

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	310 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	20-102637

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 07072020 (ingangsdatum 07-07-2020)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(1714313)

BIJLAGE 6

PROCESCERTIFICAAT

Normec Certification B.V.
Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen
T 0345 585 000, info-cert@normec.nl
www.normec.nl



Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070015

Gebouwen Inspectie Nederland B.V.

Adres:	Industrieweg 20	Datum uitgifte:	24-11-2017
	7921 JP ZUIDWOLDE	Vervaldatum:	24-11-2020
Telefoonnr:	0528-331100	Datum eerste uitgifte:	24-11-2006
Contactpersoon:	[REDACTED]	Kvk-nummer:	04082069
		e-mail:	info@gebouweninspectie.nl

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is vastgelegd op basis van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie, zoals opgenomen in bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit bijlage XIIIa behorende bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever

1. De certificaathouder:
 - a. blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit bijlage XIIIa;
 - b. verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
 - c. stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien dagen na een getekend verzoek hiertoe; en
 - d. geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van bijlage XIIIa door aan de certificerende instelling.

Voor Normec Certification B.V.




Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl.

Certificerende instelling:	Normec Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070015
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070015.01

Dit procescertificaat bestaat uit een bladzijde.

Nadruk verboden

Blad 1 van 1