

Bijlage 3 Inspectierapport asbestverwijdering

Inspectierapport - 22/7860

Conform NEN 2990:2012

Invoerveld algemeen

Klant	AVM	Inspecteur	
Contactpersoon klant		Aankomsttijd	13:30
Adres	Garderbroekerweg 175	Vertrektijd	15:00
Postcode en Plaats	3774 JD Kootwijkerbroek	Begintijd inspectie	13:45
Verwijderingsbedrijf	AVM	Eindtijd inspectie	14:45
Naam DTA			
Opdrachtgever/eigenaar pand			
Aard sanering	Buitensanering	Duur visuele inspectie	60
Projectnr. verwijderingsbedrijf	AVM220077	Inspectie direct in orde	nee
Omschrijving object	Twee stallen		
Adres inspectie	Kreitsberg 12		
Plaats inspectie	Zeeland		
Datum inspectie	3-2-2022		
Omschrijving Locatie	Dak en omgeving		
Omschrijving geinspec. gebied	Dak en omgeving		
Gebied afgezet? Ja / nee	Ja		
Hoe is het gebied afgezet	Lint		
Oppervlak werkgebied	3000 m ²		
Oppervlak verwijderd materiaal	1160 m ²		
	1230 m ²		

	datum	nummer	
Gegevens werkplan	03-02-2022	AVM220077	code verwijderde bron(en)
Gegevens inventarisatierapport	17-11-2021	2021301v1	Bron 1 en 2
Inventarisatiebureau	Jagers		
Gegevens sloopmelding	23-12-2021	MS-2021-0137	
Op wiens naam is deze			

Soort ondergrond	☐ Verhard	☐ Onverhard	☒ Gedeeltelijk verhard
Inspectie vond plaats	☐ Binnen	☒ Buiten	☐ Beide
Weersomstandigheden	☒ Helder	☐ Neerslag	☐ Schemer ☐ Donker
Situatie werkplek	☒ Droog	☐ Vochtig	☐ Nat
Tekening werkgebied	☐ Nee	☒ Ja	

Inspectie (randvoorwaarden)

	Gecontroleerd	Opmerkingen
Vooraf is gecontroleerd dat de inspectie veilig en correct kan worden uitgevoerd conform de huidige normen en wet- en regelgeving	ja	
Met welke hulpmiddelen is het inspectiegebied gecontroleerd?	Verreiker	Valbeveiliging
Zijn losstaande producten in het inspectiegebied aanwezig? (zo ja, laat deze producten na controle uit het inspectie gebied verwijderen)	ja	
Heeft er tijdens de sanering folie gelegen?	Ja	
Is de 5m inspectiezone t.o.v. het saneringsobject overal haalbaar?	Ja	

Inspectierapport - 22/7860

Nummer	Locatie, bouwdeel	Materiaal	Asbestsoorten (gewichtpercentage in %)
1	Dak	Golfplaten	Chrysotiel 10-15% Hechtgebonden
2			
3			
4			
5			
6			

Inspectie van bouw en constructiedelen waar de asbesthoudende materialen op gemonteerd/gespoten waren

Nummer	Locatie/bouwdeel	Resultaat			Opmerkingen
		Constructiedeel	Aangelegen delen	Ondergelegen oppervlak	
1	Houten balken	ok	ok	ok	
2					
3					
4					
5					
6					

Overige uitsluitingen, opmerkingen en bijzonderheden

Het betreft het verwijderen van de golfplaten van de daken van stal 1 en 2. Er is gesaneerd mbv een verreiker. De balken zijn schoon gemaakt. De isolatieplaten zijn ook schoon gemaakt.
Van de onverharde delen is alleen de oppervlakte van de toplaag geïnspecteerd.
In het gebied staat een container en onder de container is geen inspectie mogelijk.
Naden, kieren, gaten en spouwen zijn beperkt inspecteerbaar.
Verder geen opmerkingen.

Bron 1 = 1160 m2

Bron 2 = 1230 m2

Inspectierapport - 22/7860

Aanvullende lijst met aandachtspunten															
Omschrijving	Aanwezig	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Daken en nok	Ja	v	v	v	v	v	v(2)	v	v	v(2)	v(2)	v	v		
Dakgoten	Nee														
Bomen en struiken	Nee														
Plassen (regen)	Nee														
Sloot en/of vijver	Nee														
Grind	Nee														
Gras / Zand / Aarde	Ja	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
Vuile ruimte deco	Ja	v													
Werkbak	Ja	v													

Verklarende woordenlijst

v in orde bevonden

v(2) in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak

1 = 0-250m²

2 = 251-500m²

3 = 501-750m²

4 = 751-1000m²

5 = 1001-1250m²

6 = 1251-1500m²

7 = 1501-1750m²

8 = 1751-2000m²

9 = 2001-2250m²

A afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest of asbestresten die vezelmissie kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd
n.v.t. niet van toepassing

10 = 2251-2500m²

11 = 2501-2750m²

12 = 2751-3000m²

13 = 3001-3250m²

14 = 3251-3500m²

Conclusie

Is geïnspecteerde ruimte of oppervlakte vrij van waarneembare asbestverdachte materialen?

Ja

Geïnspecteerde ruimte voldoet aan de eisen gesteld conform NEN 2990?

Ja

Inspecteur	
	Roba Inspecties
Datum	3-2-2022


DTA	
	AVM
Datum	3-2-2022

Paraaf

Paraaf

Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Roba Inspecties

De algemene voorwaarden van Roba Inspecties zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 52871185

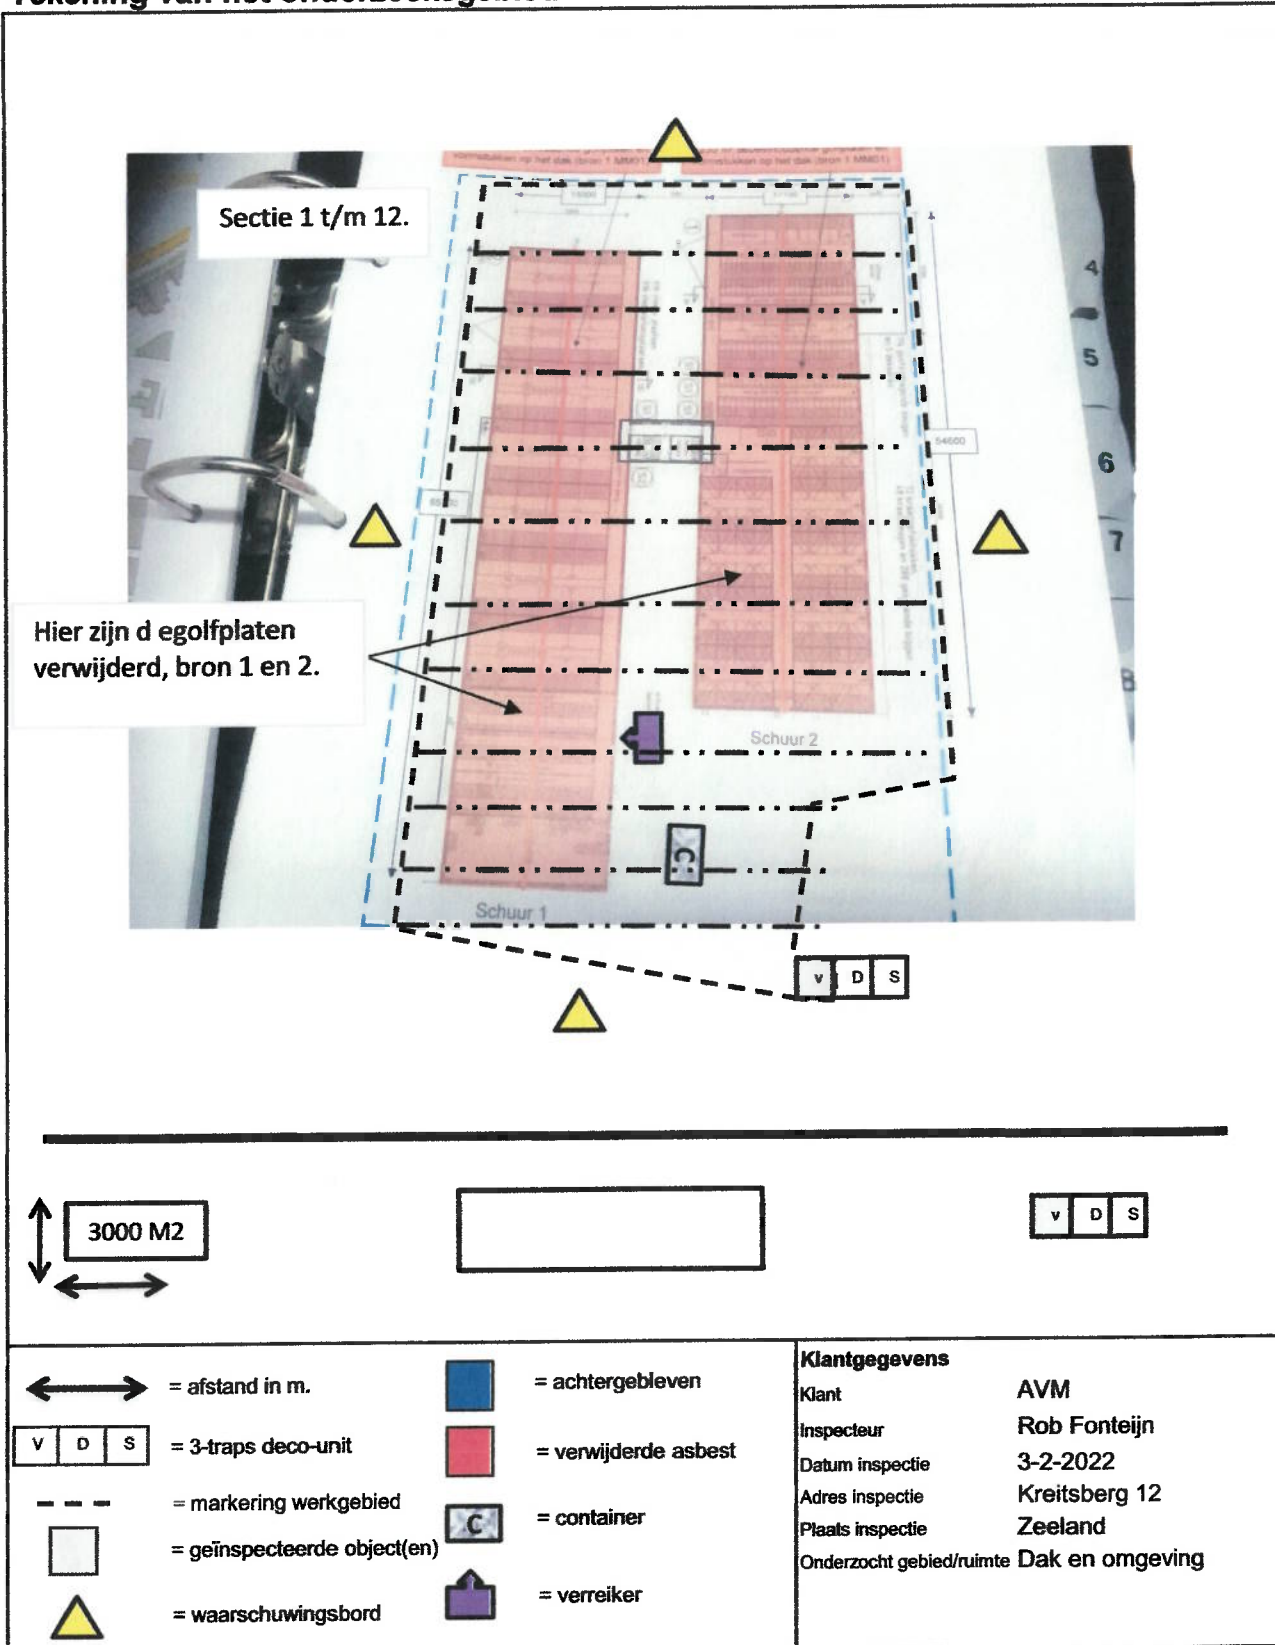

Inspectierapport - 22/7860

Bijlage 2

behorende bij het bevindingsrapport met het onderstaande rapportnummer
Inspectierapport - 22/7860

 3-2-2022	 3-2-2022	 3-2-2022
Foto 1: Deco opstelling	Foto 2: Afbeelding van de werkbak.	Foto 3: Afbeelding van de stal.
 3-2-2022	 3-2-2022	 3-2-2022
Foto 4: Dak van bovenaf gezien, hier zijn de golfplaten verwijderd.	Foto 5: De isolatieplaten zijn schoon gemaakt.	Foto 6: Afbeelding van de andere stal.
 3-2-2022	 3-2-2022	 3-2-2022
Foto 7: Dak van bovenaf gezien, ook hier zijn de golfplaten verwijderd.	Foto 8: Gebied rondom de stal.	Foto 9: De isolatieplaten zijn schoon gemaakt.

Inspectierapport - 22/7860

Bijlage 3

behorende bij het bevindingsrapport met het onderstaande rapportnummer
Inspectierapport - 22/7860

Foto 10:	Foto 11:	Foto 12:
Foto 13:	Foto 14:	Foto 15:
Foto 16:	Foto 17:	Foto 18: