

Inspecteur Inspectie volgnr.: 13133004 Versie 1 Inspectiedatum¹: 26/11/21 Aankomst 8:30 Vertrek 10:20 Geïnspecteerd 1:30

Opdrachtgever inspectie:	Reyrink Aannemersbedr. (Asbest) B.V.	Referentie:	RA 210498-20
Adres (straat, huisnr., p.c., plaats):	Lage Haghorst 15 5089 NC Haghorst	Telefoon:	013-5169321
Omschrijving inspectie locatie:	Stal 2, 3 en 4.		
Werkadres (straat, huisnr., p.c., plaats):	Halderse Akkers 5A 5271 VP Sint-Michielsgestel	Naam DTA:	
Op werk locatie aanwezig Asbest inventarisatie rapport opgemaakt door SC-540 bedrijf:	AMK-Oirschot	Al rapport nr. en datum:	2021-219 V1 26-10-2021
Op werk locatie aanwezig Sloop-melding / -vergunning afgegeven door gemeente:	Sint-Michielsgestel.	SM / SV nr. en datum uitgifte:	1278085 16-11-2021
Risicoklasse:	2		

Aard van de sanering :	Buitensanering
Afzetting van werkgebied door middel van:	Lint
Soort ondergrond:	Gedeeltelijk verhard
Inspectie vond plaats:	Buiten en binnen
Weersomstandigheden:	Bewolkt
Situatie werkplek:	Nat

Conform NEN 2990: De visuele inspectie zal plaats vinden in het volledig afgezetten werkgebied. Ongeacht het afgezetten werkgebied is de afstand tot en met 5 meter vanaf het geïnspecteerde object onderdeel van het te inspecteren gebied. De gebruikte hulp middelen, materialen of constructiedelen die gebruikt zijn tijdens de sanering, zijn eveneens onderdeel van de visuele inspectie. Bij afwezigheid van afzetting van het werkgebied of deco-unit zal de visuele inspectie onmiddellijk beëindigd worden. De eindbeoordeling betreft een visuele beoordeling waar tijdens een momentopname is vastgesteld dat er visueel geen restanten asbest meer aanwezig zijn m.b.t. de verwijderde bron(nen) met inachtneming van de beperkingen/uitsluitingen in het rapport. Het betekent niet dat de locatie dan wel haar omgeving vrij is van asbest.

Registratie verwijderde en achterblijvende asbesthoudende toepassingen/materialen in het werkgebied.
 (conform inventarisatierapport + werkplan en conform mededelingen DTA).

Locatie, bouwdeel	Bron nr.	Materiaal	Asbestsoorten (gew %)	Kwaliteit / Risico klasse	Hoeveelheid	Verwijderd
Stal 2, dak van stal	B2	Golfplaten	Chr. 10-15%	HB _ R2	Ca. 295m2	Ja
Stal 2, dak van stal fase 2	B2	Golfplaten	Chr. 10-15%	HB _ R2	Ca. 294m2	Nee
Stal 3, dak van stal	B3	Golfplaten	Chr. 10-15%	HB _ R2	Ca. 267m2	Ja
Stal 4, dak van stal	B4	Golfplaten	Chr. 10-15%	HB _ R2	Ca. 842m2	Ja
Stal 4, op en rond stal 4	B5	Golfplaten	Chr. 10-15%	HB _ R2	Ca. 3m3	Ja

Beschrijving van duurzaam afgescheiden niet hechtgebonden asbesthoudende toepassingen / materialen in het werkgebied welke niet worden verwijderd indien van toepassing:	N.v.t.
--	--------

Inspecteur Inspectie volgnr.: 13133004 Versie 1 Inspectiedatum¹: 26/11/21 Aankomst 8:30 Vertrek 10:20 Geinspecteerd 1:30

Inspectie (randvoorwaarden)	Opmerkingen	
Vooraf is gecontroleerd dat de inspectie veilig en correct kan worden uitgevoerd conform de huidige normen en wet- en regelgeving	Akkoord	N.v.t.
Is elke te inspecteren plek in het werkgebied goed verlicht? (zo nee, laat extra lampen plaatsen)	Ja	Daglicht, zaklamp.
Zijn losstaande producten in het te inspecteren werkgebied aanwezig? (zo ja, laat deze producten na de –contaminatie en controle uit het te inspecteren werkgebied verwijderen)	Ja	Verreiker met werkbak.
Resultaat inspectie (randvoorwaarden):	Akkoord	N.v.t.

Inspectie van bouw- en constructiedelen waar de asbest of asbesthoudende materialen op gemonteerd / gespoten waren.
(Let op spijker en schroefgaten)

Locatie, bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegde delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleefmonsters
Stal 2, 3 en 4	V	V	V	N.v.t.
Stal 2 gedeelte gesaneerd vloer	U	U	U	Fase 2

Inspecteur Inspectie volgnr.: 13133004 Versie 1 Inspectiedatum¹: 26/11/21 Aankomst 8:30 Vertrek 10:20 Geïnspecteerd 1:30

Overige inspectie punten in het te inspecteren werkgebied:

Locatie, bouwdeel AANWEZIG	0 250	250 500	500 750	750 1000	1000 1250	1250 1500	1500 1750	1750 2000	2000 2250	2250 2500	2500 2750	2750 3000	3000 3250	3250 3500	3500 3750	3750 4000	4000 4250	4250 4500	4500 4750	4750 5000	5000 5250	5250 5500	5500 5750	5750 6000	m ²
Dak & nok		V	V	V	V	V	V	V	V																
Gevels & wanden		V	V	V	V	V	V	V	V																
Kozijnen & deuren		V	V	V	V	V	V	V	V																
Mestputten		V	V	V	V	V	V	V	V																
In de mestputten geen inspectie mogelijk		U	U	U	U	U	U	U	U																
Vloer		V	V	V	V	V	V	V	V																
Maaiveld		V	V	V	V	V	V	V	V																
Bestrating		V	V	V	V	V	V	V	V																
Werkbak van verreiker				V																					
Draaiende delen en onder de kappen van verreiker				U																					
Binnenzijde stal 2 en dak van stal 2 uitgesloten fase 2					U	U	U	U	U																
Rijplaten						V	V																		
Onder de rijplaten						U	U																		
Silo's									V																
Buitenzijde deco-unit		V																							


Verklaring symbolen:

- V = in orde bevonden
V (2) = in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak
X = n.v.t.
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest, asbestresten of stof dat/die vezelemisatie kan/kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd
U = uitsluiting in deze eindcontrole (zie opmerking certificaat)

Visuele inspectie:

Is de visuele inspectie akkoord conform NEN 2990?	uitsluitingen, opmerkingen en bijzonderheden:
Ja	Deze inspectie betreft een moment opname. UITSLUITINGEN: Alles buiten het inspectie gebied, onder de toplaag, spouw, mestputten, vloeroppervlak van stal 2 fase 2. De schoef- en/of spijkergaten zijn met betrekking tot de diepte beperkt te inspecteren, het deel dat visueel is waar te nemen, is visueel vrij van asbest resten, begroeiing, naden en kieren zijn beperkt inspecteerbaar. Door de aanwezigheid van de resterende bronnen is er kans op herbesmetting. Door het be- en/of verwerken, het berijden van de bodem of door weersinvloeden kan er weer asbest zichtbaar worden op het maaiveld. Hoeveelheden volgens opdrachtgever.
Conclusie: Het geïnspecteerde gebied voldoet aan de eisen gesteld conform NEN 2990, ruimte is G O E D G E K E U R D. Het geïnspecteerde gebied kan ZONDER beschermingsmiddelen worden betreden.	
Voor akkoord Lab-10: 	

Inspecteur Inspectie volgnr.: 13133004 Versie 1 Inspectiedatum¹: 26/11/21 Aankomst 8:30 Vertrek 10:20 Geinspecteerd 1:30

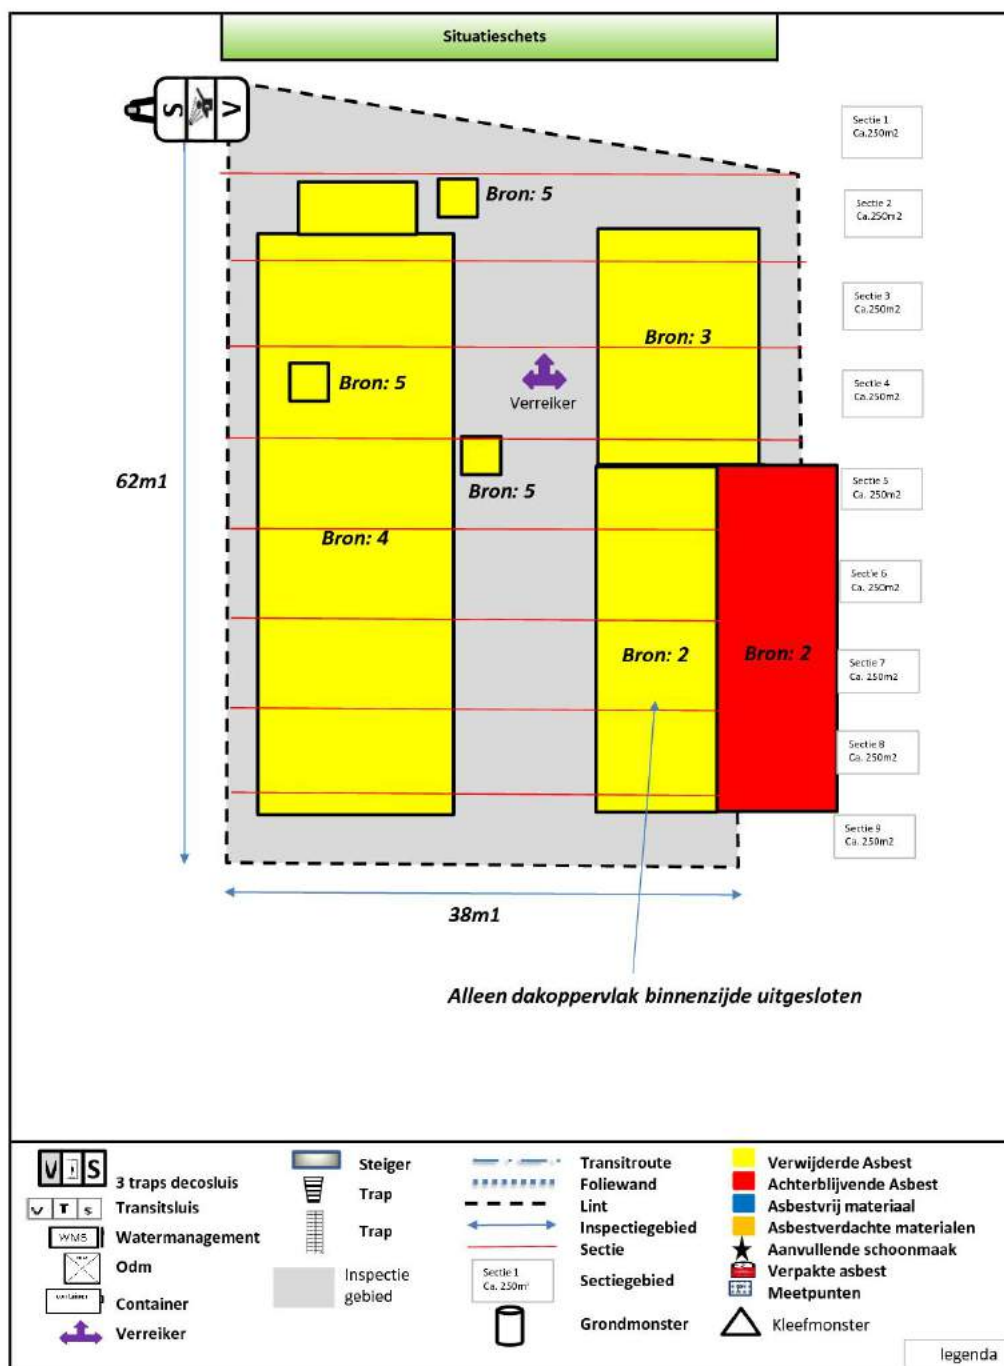

Inspecteur Inspectie volgnr.: 13133004 Versie 1 Inspectiedatum¹: 26/11/21 Aankomst 8:30 Vertrek 10:20 Geïnspecteerd 1:30



Foto 1. Vooraanzicht stallen.



Foto 4. Verwijderde bron: 4 en 5.



Foto 2. Decowagen.



Foto 5. Verwijderde bron: 4.



Foto 3. Werkbak.



Foto 6. Verwijderde bron: 4.

Inspecteur

Inspectie volgnr.: 13133004 Versie 1 Inspectiedatum¹: 26/11/21 Aankomst 8:30 Vertrek 10:20 Geinspecteerd 1:30



Foto 7. Verwijderde bron: 2 gedeelte.



Foto 10. Bestrating.



Foto 8. Achterblijvende bron: 2.



Foto 11. Binnenzijde stal.



Foto 9. Verwijderde bron: 3.



Foto 12. Looproute naar afdelingen.

Inspecteur Inspectie volgnr.: 13133004 Versie 1 Inspectiedatum¹: 26/11/21 Aankomst 8:30 Vertrek 10:20 Geinspecteerd 1:30



Foto 13. Asbestlint geplaatst naar stal 2 voor fase 2.



Foto 16. Spouwmuur.



Foto 14. Mestputten, in de mestputten is alles uitgesloten van deze inspectie.



Foto 17. Verwijderde bron: 5.



Foto 15. Rijplaten, onder de rijplaten is alles uitgesloten.



Foto 18. Achter en onder de silo's.

Inspecteur Inspectie volgnr.: 31133305 Versie 1 Inspectiedatum¹: 29/11/21 Aankomst 13:15 Vertrek 15:15 Geïnspecteerd 1:30

Opdrachtgever inspectie:	Reyrink Aannemersbedr. (Asbest) B.V.	Referentie:	RA210498-20
Adres (straat, huisnr., p.c., plaats):	Lage Haghorst 15 5089 NC Haghorst	Telefoon:	013-5169321
Omschrijving inspectie locatie:	Stal 1 en gedeelte stal 2		
Werkadres (straat, huisnr., p.c., plaats):	Halderse Akkers 5A 5271 VP Sint-Michielsgestel	Naam DTA:	
Op werk locatie aanwezig Asbest inventarisatie rapport opgemaakt door SC-540 bedrijf:	AMK Oirschot	Al rapport nr. en datum:	2021-219 v1 26-10-2021
Op werk locatie aanwezig Sloop-melding / -vergunning afgegeven door gemeente:	Sint-Michielsgestel	SM / SV nr. en datum uitgifte:	1278085 16-11-2021
Risicoklasse:	2		

Aard van de sanering :	Buitensanering
Afzetting van werkgebied door middel van:	Lint
Soort ondergrond:	Gedeeltelijk verhard
Inspectie vond plaats:	Buiten
Weersomstandigheden:	Half bewolkt
Situatie werkplek:	Vochtig

Conform NEN 2990: De visuele inspectie zal plaats vinden in het volledig afgezetten werkgebied. Ongeacht het afgezetten werkgebied is de afstand tot en met 5 meter vanaf het geïnspecteerde object onderdeel van het te inspecteren gebied. De gebruikte hulp middelen, materialen of constructiedelen die gebruikt zijn tijdens de sanering, zijn eveneens onderdeel van de visuele inspectie. Bij afwezigheid van afzetting van het werkgebied of deco-unit zal de visuele inspectie onmiddellijk beëindigd worden. De eindbeoordeling betreft een visuele beoordeling waar tijdens een momentopname is vastgesteld dat er visueel geen restanten asbest meer aanwezig zijn m.b.t. de verwijderde bron(nen) met inachtneming van de beperkingen/uitsluitingen in het rapport. Het betekent niet dat de locatie dan wel haar omgeving vrij is van asbest.

Registratie verwijderde en achterblijvende asbesthoudende toepassingen/materialen in het werkgebied.
 (conform inventarisatierapport + werkplan en conform mededelingen DTA).

Locatie, bouwdeel	Bron nr.	Materiaal	Asbestsoorten (gew %)	Kwaliteit / Risico klasse	Hoeveelheid	Verwijderd
Dak stal 1	B1	Golfplaten	Chr. 10-15%	HB _ R2	Ca. 487 m2	Ja
Dak stal 2 2e fase	B2	Golfplaten	Chr. 10-15%	HB _ R2	Ca. 294 m2	Ja

Beschrijving van duurzaam afgescheiden niet hechtgebonden asbesthoudende toepassingen / materialen in het werkgebied welke niet worden verwijderd indien van toepassing:	N.v.t.
--	--------

Inspecteur Inspectie volgnr.: 31133305 Versie 1 Inspectiedatum¹: 29/11/21 Aankomst 13:15 Vertrek 15:15 Geinspecteerd 1:30

Inspectie (randvoorwaarden)	Opmerkingen	
Vooraf is gecontroleerd dat de inspectie veilig en correct kan worden uitgevoerd conform de huidige normen en wet- en regelgeving	Akkoord	N.v.t.
Is elke te inspecteren plek in het werkgebied goed verlicht? (zo nee, laat extra lampen plaatsen)	Ja	Daglicht en zaklamp.
Zijn losstaande producten in het te inspecteren werkgebied aanwezig? (zo ja, laat deze producten na de –contaminatie en controle uit het te inspecteren werkgebied verwijderen)	Ja	2 Containers, trap en verreiker met werkbak.
Resultaat inspectie (randvoorwaarden):	Akkoord	N.v.t.

Inspectie van bouw- en constructiedelen waar de asbest of asbesthoudende materialen op gemonteerd / gespoten waren.
(Let op spijker en schroefgaten)

Locatie, bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegde delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleefmonsters
Dakconstructie	V	V ²	V ²	Restanten aangetroffen.

Inspecteur Inspectie volgnr.: 31133305 Versie 1 Inspectiedatum¹: 29/11/21 Aankomst 13:15 Vertrek 15:15 Geïnspecteerd 1:30

Overige inspectie punten in het te inspecteren werkgebied:

Locatie, bouwdeel AANWEZIG	0 250	250 500	500 750	750 1000	1000 1250	1250 1500	1500 1750	1750 2000	2000 2250	2250 2500	2500 2750	2750 3000	3000 3250	3250 3500	3500 3750	3750 4000	4000 4250	4250 4500	4500 4750	4750 5000	5000 5250	5250 5500	5500 5750	5750 6000	m ²
Dak & nok	V	V	V	V	V	V	V ²																		
Zoldervloer	V	V																							
Onder de zoldervloer	U	U																							
Gevels & wanden	V	V	V	V	V	V	V																		
Kozijnen & deuren	V	V	V	V	V	V	V																		
Vloer	V	V ²	V ²	V	V ²	V ²	V																		
Mestputten	U	U	U	U	U	U	U																		
Bestrating	V	V	V	V	V	V	V ²																		
Maaiveld	V	V	V	V	V	V	V																		
Werkbak van verreiker			V																						
Draaiende delen en onder de kappen van verreiker			U																						
Trap	V																								
Container(s)	V	V																							
In en onder de container(s)	U	U																							
Buitenzijde deco-unit	V																								

Verklaring symbolen:

- V = in orde bevonden
- V (2) = in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak
- X = n.v.t.
- A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest, asbestresten of stof dat/die vezelemisatie kan/kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd
- U = uitsluiting in deze eindcontrole (zie opmerking certificaat)

Visuele inspectie:

Is de visuele inspectie akkoord conform NEN 2990?

Ja

uitsluitingen, opmerkingen en bijzonderheden:

Deze inspectie betreft een moment opname. **UITSLUITINGEN:** Alles buiten het inspectie gebied, onder de toplaag, spouw, mestputten en onder en in de container. De schoef- en/of spijkergaten zijn met betrekking tot de diepte beperkt te inspecteren, het deel dat visueel is waar te nemen, is visueel vrij van asbest resten, begroeiing, naden en kieren zijn beperkt inspecteerbaar. **OPMERKINGEN:** Door het be- en/of verwerken, het berijden van de bodem of door weersinvloeden kan er weer asbest zichtbaar worden op het maaiveld. **OPMERKINGEN:** Er heeft een aanvullende schoonmaak plaats gevonden.

Conclusie:

Het geïnspecteerde gebied voldoet aan de eisen gesteld conform NEN 2990, ruimte is G O E D G E K E U R D.


Het geïnspecteerde gebied kan ZONDER beschermingsmiddelen worden betreden.

Voor akkoord

Lab-10: Ad Hoeks



Inspecteur Inspectie volgnr.: 31133305 Versie 1 Inspectiedatum¹: 29/11/21 Aankomst 13:15 Vertrek 15:15 Geïnspecteerd 1:30

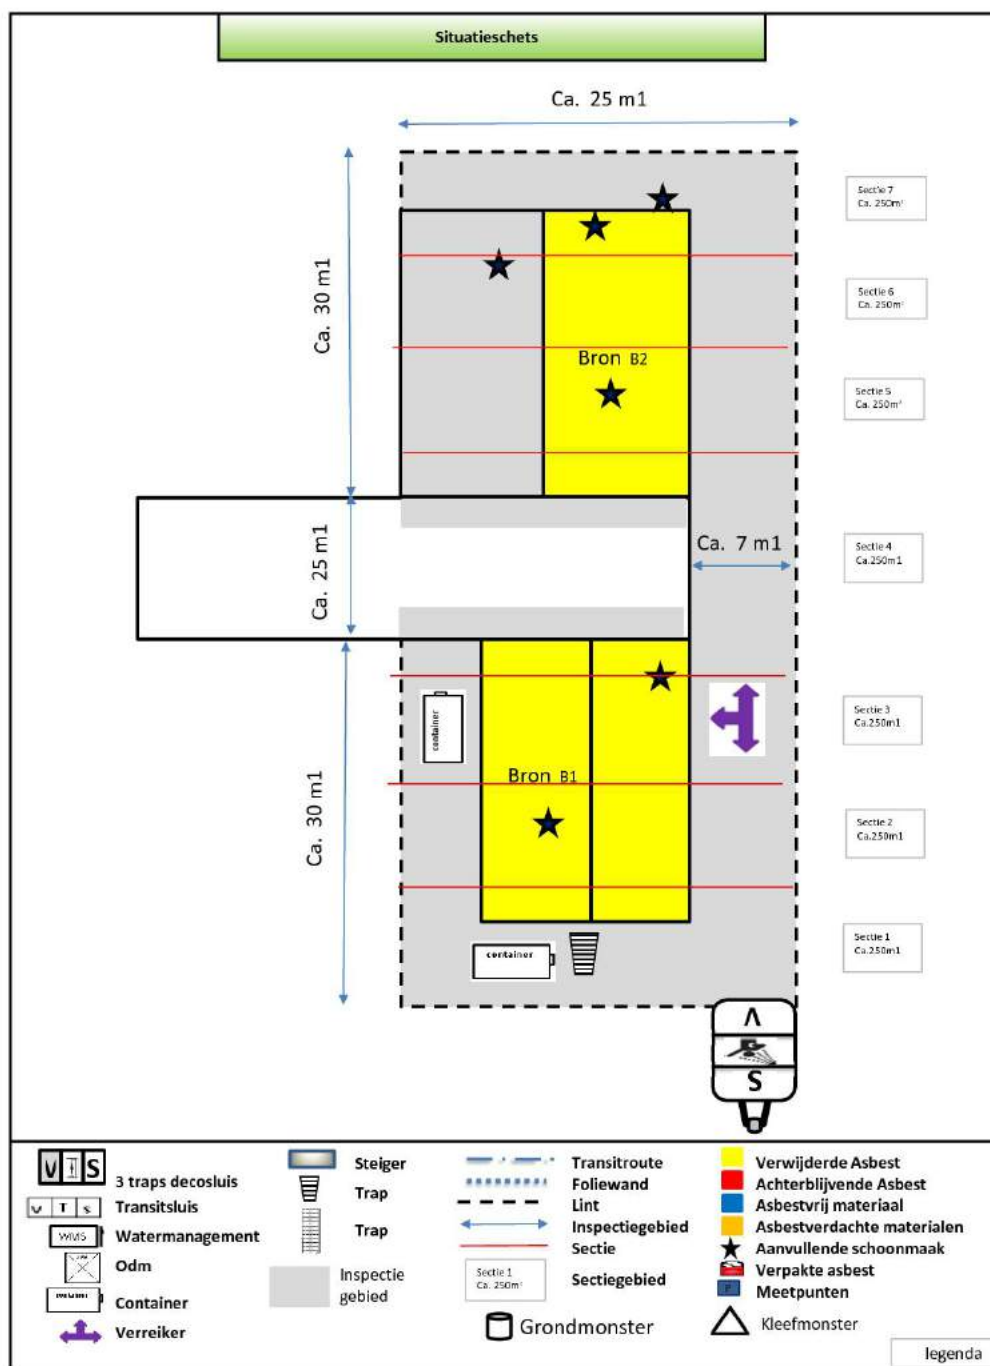

Inspecteur

Inspectie volgnr.: 31133305 Versie 1

Inspectiedatum¹: 29/11/21 Aankomst 13:15 Vertrek 15:15 Geïnspecteerd 1:30



Foto 1: Aanzicht locatie.



Foto 4: Container.



Foto 2: Deco unit.



Foto 5: Werkbak van verreiker.



Foto 3: Trap.



Foto 6: Verwijderde bron 1.

Inspecteur

Inspectie volgnr.: 31133305 Versie 1

Inspectiedatum¹: 29/11/21 Aankomst 13:15 Vertrek 15:15 Geïnspecteerd 1:30



Foto 7: Verwijderde bron 1.



Foto 10: Verwijderde bron 1.



Foto 8: Verwijderde bron 1.



Foto 11: Verwijderde bron 1.



Foto 9: Verwijderde bron 1.



Foto 12: Verwijderde bron 1.

Inspecteur: Inspectie volgnummer: 31133305 Versie 1 Inspectiedatum¹: 29/11/21 Aankomst 13:15 Vertrek 15:15 Geïnspecteerd 1:30



Foto 13: Verwijderde bron 1.



Foto 16: Verwijderde bron 2.



Foto 14: Verwijderde bron 2.



Foto 17: Verwijderde bron 2.



Foto 15: Verwijderde bron 2.



Foto 18: Verwijderde bron 2.

Inspecteur

Inspectie volgnr.: 31133305 Versie 1

Inspectiedatum¹: 29/11/21 Aankomst 13:15 Vertrek 15:15 Geïnspecteerd 1:30



Foto 19: Verwijderde bron 2.



Foto 22: Vloer en mestputten.



Foto 20: Zoldervloer.



Foto 23: Bestrating.



Foto 21: Vloer en mestputten.



Foto 24: Maaiveld.

Inspecteur Inspectie volgnr.: 31133305 Versie 1 Inspectiedatum¹: 29/11/21 Aankomst 13:15 Vertrek 15:15 Geinspecteerd 1:30



Foto 25: Restanten aangetroffen.



Foto 28: Na de aanvullende schoonmaak.



Foto 26: Na de aanvullende schoonmaak.



Foto 29: Restanten aangetroffen.



Foto 27: Restanten aangetroffen.



Foto 30: Na de aanvullende schoonmaak.