

**Rapportage asbestinventarisatie  
conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering**


**Projectnummer: 224-GHe6-ai**



**De 3 stallen en afdak aan de Helenaveenseweg 6 te Grashoek**

Opdrachtgever :   
t.a.v :   
Versie : 2  
Datum onderzoek : 4 juni 2024  
Datum rapportage : 10 juni 2024  
Rapportage geldig tot : 10 juni 2027


Paraaf technisch eindverantwoordelijke

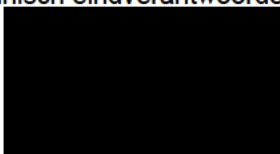

**I. TITELBLAD****Projectgegevens**

Adres : Helenaveenseweg 6  
Postcode en plaats : 5985NM Grashoek  
Projectnummer : 224-GHe6-ai Versie (2)  
Project datum : 4 juni 2024  
Geldig tot : 10 juni 2027

**Opdrachtgever**

Naam :   
Contactpersoon :   
Adres :   
Postcode en plaats : 

**Uitvoerend inventarisatiebureau**

Naam : M&A Bodem en Asbest BV  
Certificaatnummer Ascert : 07-D070012.01  
Adres : Koolweg 64  
Postcode en plaats : 5759 PZ te Helenaveen  
Telefoonnummer : 0493-539803  
Website : www.m-en-a.nl  
Email : info@m-en-a.nl

**Uitvoerend inventariseerder (DIA)**

Naam :   
DIA (SCA-code) : 

**Technisch verantwoordelijke (DIA)**

Naam :   
DIA (SCA-code) : 

**Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)**

LAVS Zaak/Project Id : LAVS-ASBEST-1238459  
LAVS Inventarisatie Id : INVENTARISATIE-4087985  
LAVS Activeringscode : fcdab8d5-ae58-48b1-b642-1d64b75fe23d

**Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid**

- de gehele 3 stallen en gehele afdak

**Doel van het onderzoek**

- de inventarisatie van asbestmaterialen ten behoeve van renovatie en/of sloop

**Destructief onderzoek uitgevoerd**

- nee

**Reikwijdte uitgevoerd onderzoek**

- ☐ Gehele bouwwerk of gehele object  
☐ Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object  
☒ Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object  
☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object

**Geschiktheid uitgevoerd onderzoek**

- ☐ Geschikt voor de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal  
☐ Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten  
☒ Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop  
☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk

## Inhoudsopgave

|          |                                                                                         |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Samenvatting .....</b>                                                               | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Omschrijving van de opdracht .....</b>                                               | <b>5</b>  |
| 2.1      | Aanleiding onderzoek .....                                                              | 5         |
| 2.1.1    | Algemene beperking .....                                                                | 5         |
| 2.1.2    | Beperkingen specifiek geldend voor dit project .....                                    | 6         |
| 2.1.3    | Niet onderzochte ruimten .....                                                          | 6         |
| 2.2      | Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies .....                             | 6         |
| <b>3</b> | <b>Methoden .....</b>                                                                   | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Resultaten .....</b>                                                                 | <b>8</b>  |
| 4.1      | Bevindingen vooronderzoek .....                                                         | 8         |
| 4.2      | Bevindingen visuele inspectie .....                                                     | 9         |
| 4.3      | Indeling in risicoklassen .....                                                         | 15        |
| <b>5</b> | <b>Bijlagen .....</b>                                                                   | <b>16</b> |
| 5.1      | Beknopt verslag vooronderzoek .....                                                     | 17        |
| 5.2      | Integrale opname analysecertificaten .....                                              | 18        |
| 5.3      | De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling ..... | 19        |
| 5.4      | Overige projectfoto's .....                                                             | 23        |
| 5.5      | Procescertificaat asbestinventarisatie .....                                            | 33        |
| 5.6      | Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen .....                                      | 34        |

## 1 Samenvatting

In opdracht van [REDACTED] is door de medewerkers van M&A Bodem en Asbest BV een asbestinventarisatie uitgevoerd in de gehele 3 stallen en gehele afdak aan de Helenaveenseweg 6 te Grashoek. Het onderzoek is uitgevoerd op 4 juni 2024 conform de eisen zoals is vastgelegd in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

De gebouwen zijn in hun geheel onderzocht. De rapportage is geschikt voor de renovatie en/of sloop en de verwijdering van de in het rapport genoemde asbesttoepassingen.

De 3 stallen en loods zijn onderzocht i.v.m. de voorgenomen renovatie en/of sloop van de gebouwen.

Er zijn 4 asbestverdachte toepassingen aangetroffen en er zijn 3 monsters genomen. De asbestverdachte toepassingen zijn alle asbesthoudend.

Langs stal en achterin het afdak staan aangekochte asbestvrije golfplaten, deze zijn alle gecontroleerd en zijn asbestvrij.

Versie 2 is een update van het vorige asbestinventarisatierapport met nr. 221-GHe6-ai.

De locatie is opnieuw onderzocht, de aangetroffen situatie is hetzelfde als bij het vorige onderzoek. De aangekochte golfplaten zijn verplaatst naar de achterzijde van stal 3.

Een nieuwe Sma-rt en enkele foto's zijn toegevoegd.

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen waargenomen:

Tabel 1: samenvatting asbesthoudende toepassingen.

| Nummer | Omschrijving            | Ruimte                                         | Risico-klasse    | Afmeting            | Aanbeveling |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 1      | Vlakke plaat            | Aftimmering bij goten, onder golfplaten stal 1 | 2 buitensanering | 94 m <sup>1</sup>   | -           |
| 2      | Golfplaten dakbedekking | Dak stal 1                                     | 2 buitensanering | 852 m <sup>2</sup>  | -           |
| 3      | Golfplaten dakbedekking | Dak stal 3                                     | 2 buitensanering | 1075 m <sup>2</sup> | -           |
| 4      | Vlakke plaat            | Kokers op stal 3                               | 2 buitensanering | 10 stuks            | -           |
| 5      | Vlakke plaat            | Op deur stal 1                                 | 1 buitensanering | 1 stuks             | -           |

**Bestaat er een redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen welke alleen middels het uitvoeren van destructieve onderzoekshandelingen in kaart gebracht kunnen worden.**

- ☒ Nee, er bestaat geen vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen in de constructie van het onderzochte object
- ☐ Ja, aanvullend onderzoek voorafgaand aan sloop of renovatie is noodzakelijk (zie uitsluitingen 2.1.2, tabel 2).



## **2 Omschrijving van de opdracht**

### **2.1 Aanleiding onderzoek**

De aanleiding van het onderzoek is de inventarisatie van asbestmaterialen ten behoeve van renovatie en/of sloop van de gehele 3 stallen en gehele afdak aan de Helenaveenseweg 6 te Grashoek. In opdracht van [REDACTED] ontvingen wij op 3 juni 2024 opdracht tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie conform de eisen zoals vastgelegd in het certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie.

Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een verplichting op grond van het Asbestverwijderingsbesluit.

#### **2.1.1 Algemene beperking**

Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en certificaten.

Met de uitvoering van de asbestinventarisatie is, op basis van de verstrekte opdracht, door M&A Bodem en Asbest BV een inspanningsverplichting geleverd op basis van kennis en ervaring om de in het onderzoeksgebied aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen te detecteren en in kaart te brengen. Ondanks een zorgvuldige werkwijze en de inzet van gekwalificeerd personeel kan niet volledig worden uitgesloten dat bij onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudende materialen worden aangetroffen welke tijdens het onderzoek niet zijn opgemerkt. Achter asbesthoudende en/of asbestverdachte toepassingen wordt op voorhand geen onderzoek verricht.

Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. M&A Bodem en Asbest BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de datum van het uitgevoerde onderzoek.

Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden aangetroffen draagt M&A Bodem en Asbest BV hiervoor geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwijderingskosten. De verdachte toepassing dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag, certificerende instelling en bij M&A Bodem en Asbest BV. De toepassing zal aanvullend in kaart worden gebracht en middels een aanvullende wettelijke procedure afgehandeld worden. De belanghebbende worden over de uitkomst van deze procedure geïnformeerd.

### 2.1.2 Beperkingen specifiek geldend voor dit project

De uitgevoerde inventarisatie heeft betrekking op de 3 stallen en afdak. Tijdens dit onderzoek zijn de onderstaande beperkingen vastgesteld.

Tabel 2: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen en niet onderzochte onderdelen

| Constructiedeel | Toepassing                     | Asbest vermoeden | Reden vermoeden    | Aanvullend onderzoek |
|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Fundering       | Niet bereikbaar, niet verdacht | nee              |                    |                      |
| Grondriolering  | Niet bereikbaar, niet verdacht | nee              | info opdrachtgever |                      |

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de de inventarisatie van asbestmaterialen ten behoeve van renovatie en/of sloop van de gehele 3 stallen en gehele afdak. Deze rapportage wordt zodanig als geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel.

### 2.1.3 Niet onderzochte ruimten

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende de ruimten niet onderzocht.

Tabel 3: niet onderzochte ruimten

| Niet onderzochte ruimte(n) | Opmerkingen |
|----------------------------|-------------|
| n.v.t                      |             |

## 2.2 Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies

De werkzaamheden zijn conform de eisen zoals gesteld in het Procescertificaat Asbestinventarisatie uitgevoerd. M&A Bodem en Asbest BV is in het bezit van het vereiste procescertificaat uitgegeven door Normec Certification. M&A Bodem en Asbest BV en haar medewerkers hebben geen enkel belang bij de resultaten van dit onderzoek. Deze rapportage wordt niet openbaar gemaakt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder toestemming van de auteur, niet anders dan in zijn geheel en in kleur worden gereproduceerd.

De asbestinventarisatie is op 4 juni 2024 uitgevoerd door [REDACTED] De rapportage is intern geautoriseerd op 10 juni 2024 door [REDACTED]

Tabel 4: rapport revisie tabel

| Versie | Omschrijving | Datum        |
|--------|--------------|--------------|
| V1     | def          | 21 juli 2021 |
| V2     | def          | 10 juni 2024 |

De laatste versie is de geldende versie, voor vragen omtrent de geldigheid van dit rapport kunt u zich wenden tot M&A Bodem en Asbest BV. Uw vraag kunt u per e-mail stellen via [info@m-en-a.nl](mailto:info@m-en-a.nl) onder vermelding van ons projectnummer en uw specifieke vraag.

### **3 Methoden**

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een projectspecifiek inventarisatieplan opgesteld.

Een gecertificeerd medewerker van M&A Bodem en Asbest BV, welke minimaal in het bezit is van het certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), zal de 3 stallen en afdak op locatie inventariseren op asbestverdachte materialen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap. Van alle materialen welke mogelijk asbest zouden kunnen bevatten worden materiaalmonsters genomen. Eventuele monsternamepunten zullen fotografisch worden vastgelegd. Van de aangetroffen asbestverdachte materialen zullen de exacte locatie, het soort materiaal, de bevestiging en de afmetingen bepaald worden. Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd met gebruik van daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en toepassing maatregelen zodat vezelemissie wordt voorkomen. Na de monstername wordt de locatie van monstername gereinigd. De monsters worden afzonderlijk gecodeerd. Materiaalmonsters worden voorzien van de code MM, kleefmonsters van de code KM en luchtmonsters van de code LM.

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten en dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur en componenten worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar vastgelegd. Aan de hand van diverse literatuur kan van een groot aantal installaties, apparatuur en componenten worden achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien adequate productinformatie ontbreekt kunnen deze installaties, apparatuur en componenten op basis van kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt.

Indien tijdens de inventarisatie een ernstige verontreiniging van asbesthoudende materialen wordt aangetroffen, welke een direct risico oplevert voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie, wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelijk van de situatie wordt het onderzoek uitgebreid met kleefmonsters, indien de kleefmonsters asbest bevatten dan zal er een aanbeveling tot een NEN 2991 onderzoek worden gegeven. Dit is een risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het bezit van het vereiste accreditatie voor testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025:2005.

De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophylit en actinoliet).

Het laboratorium beoordeelt de binding van het materiaal, de hechtgebondenheid. De door het laboratorium vastgestelde binding kan, ten gevolge van monstername, afwijken van de in de rapportage aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De door de onderzoeker aangegeven mate van hechtgebondenheid is derhalve bepalend. Indien het materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt houdt dit in dat er onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemissie onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden miniem. De hechtgebondenheid van het materiaal bepaalt mede de wijze van saneren in een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-indeling (SMA-rt).

## 4 Resultaten

### 4.1 Bevindingen vooronderzoek

Voorafgaand aan de inventarisatie is vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke) bouwtekeningen, verbouwtekeningen en documenten van eerder uitgevoerde asbestsaneringen. Indien mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd teneinde informatie te verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object. De bevindingen van het vooronderzoek zijn opgenomen in het projectspecifiek inventarisatieplan.

De bevindingen uit het vooronderzoek zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat weergegeven. In bijlage 5.1 is een uitgebreid verslag opgenomen van alle inspanningen die verricht zijn aangaande het vooronderzoek.

Tabel 4: bevindingen vooronderzoek asbestinventarisatie

| Informatie eventuele asbesthoudende materialen en toepassingen verkregen uit beschikbare tekeningen, interview met de opdrachtgever, eigenaar, gebruikers of eventuele ex-gebruikers of overig verkregen informatie van het te onderzoeken object |                                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Mogelijke toepassing                                                                                                                                                                                                                              | Aangetroffen tijdens onderzoek | Toepassing       |
| Vlakke plaat                                                                                                                                                                                                                                      | Ja                             | Toepassing Nr. 1 |
| Golfplaten dakbedekking                                                                                                                                                                                                                           | Ja                             | n.v.t            |
| Vlakke platen                                                                                                                                                                                                                                     | Ja, uit vorige rapportage      | Toepassing Nr. 1 |
| Golfplaten                                                                                                                                                                                                                                        | Ja, uit vorige rapportage      | Toepassing Nr. 2 |

## **4.2 Bevindingen visuele inspectie**

Zoals eerder beschreven zijn de tijdens de inventarisatie waarneembare asbestverdachte materialen waar mogelijk bemonsterd en in kaart gebracht (bijlage 5.6). Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten wordt indien mogelijk, op basis van documentatie en literatuur, vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen bevatten.

Indien er tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijkende toepassingen zijn aangetroffen worden deze in de navolgende bronbladen gedetailleerd beschreven. De bronbladen omschrijven alle aangetroffen asbestverdachte en asbesthoudende materialen, toepassingen apparatuur en componenten. De bemonsterde materialen welke na analyse geen asbest blijken te bevatten zijn eveneens in de bronbladen opgenomen. Het betreft asbestvrije materialen welke grote visuele overeenkomsten tonen met asbesthoudende materialen en toepassingen waarvan bekend is dat deze asbest kunnen bevatten. De bronnummers komen overeen met de bronnummers in bijlage 5.6. Alle asbesthoudende toepassingen worden met rood gemarkeerd en asbestvrije toepassingen worden met blauw gemarkeerd.

**Toepassing 1: Vlakke plaat**

|                             |                                                |                           |                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Locatie</b>              | Aftimmering bij goten, onder golfplaten stal 1 | <b>Verdieping</b>         | begane grond     |
| <b>Monstercode</b>          | M1-1                                           | <b>Soort materiaal</b>    | cement           |
| <b>Asbesthoudend</b>        | ja                                             | <b>Asbestsoort</b>        | Chrysotiel       |
| <b>Analysecertificaat</b>   | STL.207013                                     | <b>Percentage</b>         | 2-5%             |
| <b>Hechtgebondenheid</b>    | hechtgebonden                                  | <b>Beschadiging</b>       | licht            |
| <b>Graad van verwerking</b> | licht                                          | <b>Omgevingskenmerken</b> |                  |
| <b>Hoeveelheid</b>          | 94 m <sup>1</sup>                              | <b>Bevestiging</b>        | gespijkerd       |
| <b>Bereikbaarheid</b>       | goed                                           | <b>Risicoklasse</b>       | 2 buitensanering |



Detail



Omgeving

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Aanbevelingen</b> |  |
| <b>Opmerkingen</b>   |  |



**Toepassing 2: Golfplaten dakbedekking**

|                             |                    |                           |                  |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Locatie</b>              | Dak stal 1         | <b>Verdieping</b>         | begane grond     |
| <b>Monstercode</b>          | M2                 | <b>Soort materiaal</b>    | cement           |
| <b>Asbesthoudend</b>        | ja                 | <b>Asbestsoort</b>        | Chrysotiel       |
| <b>Analysecertificaat</b>   | STL.207013         | <b>Percentage</b>         | 10-15%           |
| <b>Hechtgebondenheid</b>    | hechtgebonden      | <b>Beschadiging</b>       | licht            |
| <b>Graad van verwerking</b> | licht              | <b>Omgevingskenmerken</b> |                  |
| <b>Hoeveelheid</b>          | 852 m <sup>2</sup> | <b>Bevestiging</b>        | geschroefd       |
| <b>Bereikbaarheid</b>       | goed               | <b>Risicoklasse</b>       | 2 buitensanering |



Detail



Omgeving

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Aanbevelingen</b> |  |
| <b>Opmerkingen</b>   |  |

**Toepassing 3: Golfplaten dakbedekking**

|                             |                     |                           |                  |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Locatie</b>              | Dak stal 3          | <b>Verdieping</b>         | begane grond     |
| <b>Monstercode</b>          | M3                  | <b>Soort materiaal</b>    | cement           |
| <b>Asbesthoudend</b>        | ja                  | <b>Asbestsoort</b>        | Chrysotiel       |
| <b>Analysecertificaat</b>   | STL.207013          | <b>Percentage</b>         | 10-15%           |
| <b>Hechtgebondenheid</b>    | hechtgebonden       | <b>Beschadiging</b>       | licht            |
| <b>Graad van verwerking</b> | licht               | <b>Omgevingskenmerken</b> |                  |
| <b>Hoeveelheid</b>          | 1075 m <sup>2</sup> | <b>Bevestiging</b>        | geschroefd       |
| <b>Bereikbaarheid</b>       | goed                | <b>Risicoklasse</b>       | 2 buitensanering |



Detail



Omgeving

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Aanbevelingen</b> |  |
| <b>Opmerkingen</b>   |  |

### Toepassing 4: Vlakke plaat

|                      |                  |                    |                  |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Locatie              | Kokers op stal 3 | Verdieping         | begane grond     |
| Monstercode          | M1-2             | Soort materiaal    | cement           |
| Asbesthoudend        | ja               | Asbestsoort        | Chrysotiel       |
| Analysecertificaat   | STL.207013       | Percentage         | 2-5%             |
| Hechtgebondenheid    | hechtgebonden    | Beschadiging       | licht            |
| Graad van verwerking | licht            | Omgevingskenmerken |                  |
| Hoeveelheid          | 10 stuks         | Bevestiging        | gespijkerd       |
| Bereikbaarheid       | goed             | Risicoklasse       | 2 buitensanering |



Detail

|               |  |
|---------------|--|
| Aanbevelingen |  |
| Opmerkingen   |  |

**Toepassing 5: Vlakke plaat**

|                             |                |                           |                  |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| <b>Locatie</b>              | Op deur stal 1 | <b>Verdieping</b>         | begane grond     |
| <b>Monstercode</b>          | M1-3           | <b>Soort materiaal</b>    | cement           |
| <b>Asbesthoudend</b>        | ja             | <b>Asbestsoort</b>        | Chrysotiel       |
| <b>Analysecertificaat</b>   | STL.207013     | <b>Percentage</b>         | 2-5%             |
| <b>Hechtgebondenheid</b>    | hechtgebonden  | <b>Beschadiging</b>       | licht            |
| <b>Graad van verwerking</b> | licht          | <b>Omgevingskenmerken</b> |                  |
| <b>Hoeveelheid</b>          | 1 stuks        | <b>Bevestiging</b>        | gespijkerd       |
| <b>Bereikbaarheid</b>       | goed           | <b>Risicoklasse</b>       | 1 buitensanering |



Detail



Omgeving

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Aanbevelingen</b> |  |
| <b>Opmerkingen</b>   |  |



### 4.3 Indeling in risicoklassen

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen.

De risicoklasse-indeling wordt deels bepaald door de gemeten typen asbest en de gemeten percentages asbestvezels in de bemonsterde materialen. Uit advies van de Gezondheidsraad blijkt dat blootstelling aan amfiboolasbest tot een groter risico op asbestziekten kan leiden. De te hanteren risicoklasse voor serpentijnasbest (chrysotiel) kan derhalve verschillen van de te hanteren risicoklasse voor amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet, actinoliet, tremoliet en anthophylliet).

Behoudens bovengenoemde is tevens de aard van het asbesthoudende materiaal, de hoeveelheid aangetroffen asbesthoudend materiaal, de hechtgebondenheid en de bevestigingswijze van belang voor het bepalen van de te hanteren risicoklasse.

In onderstaande tabel zijn de grenswaarden behorend bij de verschillende typen risicoklasse weergegeven:

Tabel 5: risicoklasse

| Type asbest              | Risicoklasse 1                | Risicoklasse 2                                                                                                                                                               | Risicoklasse 2A                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chrysotiel               | < 2.000 vezels/m <sup>3</sup> | ≥ 2.000 vezels/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                         |
| Amfibool                 | < 2.000 vezels/m <sup>3</sup> | -                                                                                                                                                                            | ≥ 2.000 vezels/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                             |
| Chrysotiel + Amfibool    | < 2.000 vezels/m <sup>3</sup> | ≥ 2.000 (AMF < 2.000 vezels/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                 | ≥ 2.000 (AMF > 2.000 vezels/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                              |
| Vrijgave conform NEN2990 | Visuele inspectie             | Visuele inspectie + luchtmeting (2 uurs meting)<br><br><i>Voor vrijgave in buitensituaties dient uitsluitend een visuele inspectie conform NEN2990 te worden uitgevoerd.</i> | Visuele inspectie + kleefmonsternamen (SEM) luchtmeting (4 uurs meting SEM)*<br><br><i>Voor vrijgave in buitensituaties dient uitsluitend een visuele inspectie conform NEN2990 te worden uitgevoerd.</i> |

\* Voor risicoklasse 2A zijn uitzonderingen bepaald. SMA-rt geeft aan of er sprake is van een uitzondering. In dit geval vindt de eindmeting plaats door middel van een 2-uurs meting en visuele vrijgave. Op de SMART blijft wel de vermelding 2A van toepassing.

Bepalende factoren bij het vaststellen van de risicoklasse-indeling zijn onder andere de aard van het asbesthoudende materiaal, de hechtgebondenheid en de wijze waarop de toepassing verwijderd kan worden. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen. Indien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld in deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf of de aannemer dient in een dergelijk geval contact op te nemen met M&A Bodem en Asbest BV.

De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen is vermeld onder kolom 4 van tabel 1 en in toepassingenoverzicht. De SMA-rt output met daarop de bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd als bijlage 5.3.

## **5 Bijlagen**

Het volledige overzicht met bijlagen wordt in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Het is mogelijk dat een aantal vermelde bijlagen voor dit rapport niet van toepassing zijn. In dit geval wordt op de titelbladen 'N.v.t.' vermeld.



## 5.1 Beknopt verslag vooronderzoek

| Inspanningen geleverd met betrekking tot vooronderzoek                                                  |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Heeft de opdrachtgever, voorafgaand aan het onderzoek, historische (bouw) gegevens aangeleverd          | Ja                                              |
| Zijn er tekeningen beschikbaar                                                                          | Ja, van vorige rapportage                       |
| Welke relevante informatie kan er uit de beschikbare tekeningen worden gehaald                          | Asbesthoudende toepassingen aanwezig            |
| In welk jaartal of welke periode is het te inventariseren bouwwerk, object of de installatie gebouwd    | 1957                                            |
| Interview                                                                                               |                                                 |
| Gesproken met                                                                                           | [REDACTED]                                      |
| Bevindingen                                                                                             | Asbesttoepassingen aanwezig                     |
| Overige verkregen informatie                                                                            |                                                 |
| Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd                                                        | Ja in 2021 door M&A (rapportnummer 221-GHe6-ai) |
| Welke relevante informatie kan er uit eerder opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald          | Asbesthoudende toepassingen aanwezig            |
| Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd | Niet bekend bij M&A                             |
| Hebben er in het verleden verbouwingen of renovaties plaatsgevonden                                     | Niet bekend bij M&A                             |
| Overige geraadpleegde bronnen                                                                           | BAG / Google Earth / Kadaster en opdrachtgever  |

Uit het vooronderzoek en de mededelingen van de opdrachtgever is vastgesteld dat er mogelijk asbestverdachte toepassingen in de gebouwen aanwezig kunnen zijn.

## 5.2 Integrale opname analysecertificaten

### Analyserapport

Stella projectnummer: STL207013



Opdrachtgever: M&A Bodem & Asbest  
Koolweg 64, 5759 PZ Helenaveen  
Referentie opdrachtgever: 221-GHe6-ai  
Locatie monsterneming: Helenaveensweg 6, Grashoek  
Monsterneming door: [REDACTED]

Datum aanmelding: 15-07-21  
Datum analyse: 16-07-21  
Datum rapportage: 16-07-21 Versie 1  
Aantal monsters: 3

#### Materiaalanalyse conform NEN 5896

Aantal monsters: 3

| Monsternummer - Omschrijving - Type   | Asbest     | Massa % | Binding | Stella ID |
|---------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|
| M1 - Vlakke plaat - cement            | chrysotiel | 2-5     | H       | 672732    |
| M2 - Golfplaten dakbedekking - cement | chrysotiel | 10-15   | H       | 672733    |
| M3 - Golfplaten dakbedekking - cement | chrysotiel | 10-15   | H       | 672734    |

#### Toelichting:

- Asbest is de verzamelnaam voor de vezelvormige mineralen: chrysotiel, amosiet, crocidoliet, anthofylliet, tremoliet en actinoliet.
- NEN5896 is geschikt voor concentraties groter dan 0,1%. In bouw-, constructie- en isolatiematerialen komen normaal geen concentraties voor lager dan 0,1 %. We vermelden dan 'Geen asbest aangetroffen' en 'niet aantoonbaar'. NEN5896 is conform wetgeving de aangewezen methode voor materiaalanalyses.
- Bij kleefmonsters conform NEN5896 wordt de analyse kwalitatief gerapporteerd: ++ = Veel asbest; + = Duidelijk asbest; +/- = Spoor van asbest; - = Geen asbest aangetroffen; <0,1 = Geen asbest aangetroffen.
- H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aantoonbaar

#### Borging

Deze rapportage is automatisch gegenereerd.

Autorisatie: M. Blok, Bedrijfsleider.

De analyses zijn onder de RvA-accreditatie van Stella Analyse BV uitgevoerd (L-591). De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over dat deel van het onderzoek, zoals omschrijving, representativiteit, conformiteit en juistheid van monsterneming, waaronder het bemonsteringsvolume. De berekende concentraties vallen daarom niet onder de accreditatie van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan worden naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via [info@stellalab.nl](mailto:info@stellalab.nl) onder vermelding van het projectnummer.

088 788 1788  
Leidsestraatweg 235B  
3443 BT Woerden  
[info@stellalab.nl](mailto:info@stellalab.nl)  
[www.stellalab.nl](http://www.stellalab.nl)

Stella Analyse BV  
KvK 57825890  
Raad voor Accreditatie L591  
BTW NL852752957B01  
IBAN NL72 ABNA 0501 3047 70



1/1

### 5.3 De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling

#### SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 10 juni 2024 om 10h29 (2585914)

M&A Bodem & Asbest

SCA-code: 07-D070012



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070012-224-GHe6-ai].

#### Identificatie

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Adres       | Helenaveenseweg 6, Grashoek                    |
| Projectcode | 224-GHe6-ai                                    |
| Projectnaam | Helenaveenseweg 6                              |
| Broncode    | M1.1                                           |
| Bronnaam    | Afwerking boven goten, onder golfplaten stal 1 |

#### Felten

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Productspecificatie        | Asbestcement vlakke plaat  |
| Hechtgebondenheid          | Hechtgebonden              |
| Hoeveelheid asbest         | 94 m²                      |
| Percentage Chrysotiel      | 2 - 5 %                    |
| Percentage Amfibool asbest | < 0.1 % (niet aantoonbaar) |
| Analysecertificaatnummer   | STL207013                  |

#### Situatie

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Bevestiging     | Gespijkerd |
| Binnen / buiten | Buiten     |
| Beschadiging    | Licht      |
| Verweerdheid    | Licht      |

#### Verwijdering

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Handeling | Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) |
|-----------|--------------------------------------------------|

#### Risicoclassificatie

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Risicoklasse                        | 2                                            |
| Gebruikte versie classificatiemodel | SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024) |

#### Werkplanelementen

##### Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisssie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(2585914)

**SMART Risicoclassificatie**

Aangemaakt op 10 juni 2024 om 10h29 (2585916)

M&amp;A Bodem &amp; Asbest

SCA-code: 07-D070012



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (07-D070012-224-GHe6-ai).

**Identificatie**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Adres       | Helenaveenseweg 6, Grashoek |
| Projectcode | 224-GHe6-ai                 |
| Projectnaam | Helenaveenseweg 6           |
| Broncode    | M1-2                        |
| Bronnaam    | Kokers op stal 3            |

**Felten**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Productspecificatie        | Asbestcement vlakke plaat  |
| Hechtgebondenheid          | Hechtgebonden              |
| Hoeveelheid asbest         | 10 stuks                   |
| Percentage Chrysotiel      | 2 - 5 %                    |
| Percentage Amfibool asbest | < 0,1 % (niet aantoonbaar) |
| Analysecertificaatnummer   | STL207013                  |

**Situatie**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Bevestiging     | Gespijkerd |
| Binnen / buiten | Buiten     |
| Beschadiging    | Licht      |
| Verweerdheid    | Licht      |

**Verwijdering**

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Handeling | Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) |
|-----------|--------------------------------------------------|

**Risicoclassificatie**

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Risicoklasse                        | 2                                            |
| Gebruikte versie classificatiemodel | SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024) |

**Werkplanelementen****Openlucht RK2**

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(2585916)

**SMART Risicoclassificatie**

Aangemaakt op 10 juni 2024 om 10h29 (2585920)

M&amp;A Bodem &amp; Asbest

SCA-code: 07-D070012



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (07-D070012-224-GHe6-ai).

**Identificatie**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Adres       | Helenaveenseweg 6, Grashoek |
| Projectcode | 224-GHe6-ai                 |
| Projectnaam | Helenaveenseweg 6           |
| Broncode    | M1.3                        |
| Bronnaam    | Op deur stal 1              |

**Felten**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Productspecificatie        | Asbestcement vlakke plaat  |
| Hechtgebondenheid          | Hechtgebonden              |
| Hoeveelheid asbest         | 1 stuks                    |
| Percentage Chrysotiel      | 2 - 5 %                    |
| Percentage Amfibool asbest | < 0,1 % (niet aantoonbaar) |
| Analysecertificaatnummer   | STL207013                  |

**Situatie**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Bevestiging     | Gespijkerd |
| Binnen / buiten | Binnen     |
| Beschadiging    | Licht      |
| Verweerdheid    | Licht      |

**Extra vragen**

|           |                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vraag:    | Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.                                                 |
| Antwoord: | Ja                                                                                                                                                            |
| Vraag:    | De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn. |
| Antwoord: | Ja                                                                                                                                                            |

**Verwijdering**

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Handeling | Asbesthoudend materiaal op of aan een ander object in z'n geheel verwijderen |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|

**Risicoclassificatie**

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Risicoklasse                        | 1                                            |
| Gebruikte versie classificatiemodel | SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024) |

**Werkplanelementen****Risicoklasse 1**

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelmissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2585920)



**SMART Risicoclassificatie**

Aangemaakt op 10 juni 2024 om 10h29 (2585922)

M&amp;A Bodem &amp; Asbest

SCA-code: 07-D070012



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (07-D070012-224-GHe6-ai).

**Identificatie**

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Adres       | Helenaveenseweg 6, Grashoek                                   |
| Projectcode | 224-GHe6-ai                                                   |
| Projectnaam | Helenaveenseweg 6                                             |
| Broncode    | M2 + M3                                                       |
| Bronnaam    | Dakbeplating (golfplaten/windveren/nokdelen) stal 1 en stal 3 |

**Felten**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Productspecificatie        | Asbestcement golfplaat     |
| Hechtgebondenheid          | Hechtgebonden              |
| Hoeveelheid asbest         | 1.927 m²                   |
| Percentage Chrysotiel      | 10 - 15 %                  |
| Percentage Amfibool asbest | < 0,1 % (niet aantoonbaar) |
| Analysecertificaatnummer   | STL207013                  |

**Situatie**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Bevestiging     | Geschroefd |
| Binnen / buiten | Buiten     |
| Beschadiging    | Licht      |
| Verweerdheid    | Licht      |

**Verwijdering**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Handeling | Demontage (als geheel verwijderen) |
|-----------|------------------------------------|

**Risicoclassificatie**

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Risicoklasse                        | 2                                            |
| Gebruikte versie classificatiemodel | SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024) |

**Werkplanelementen****Openlucht RK2**

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(2585922)

#### 5.4 Overige projectfoto's



Voorzijde stal 1



Zijkant stal 1



Zijkant stal 1



Afdak achter stal 1, damwand beplating





Aftimmering bij goten, onder golfplaten



Aftimmering bij goten, onder golfplaten



Aftimmering bij goten, onder golfplaten



Golfplaten langs stal 1





Golfplaten langs stal 1, N.T.



Golfplaten in afdak, N.T.



Binnenzijde stal 1



Binnenzijde stal 1





Golfplaten langs stal 1, vlakke platen op deur




Zijkant stal 2



Zijkant stal 2



Binnenzijde stal 2

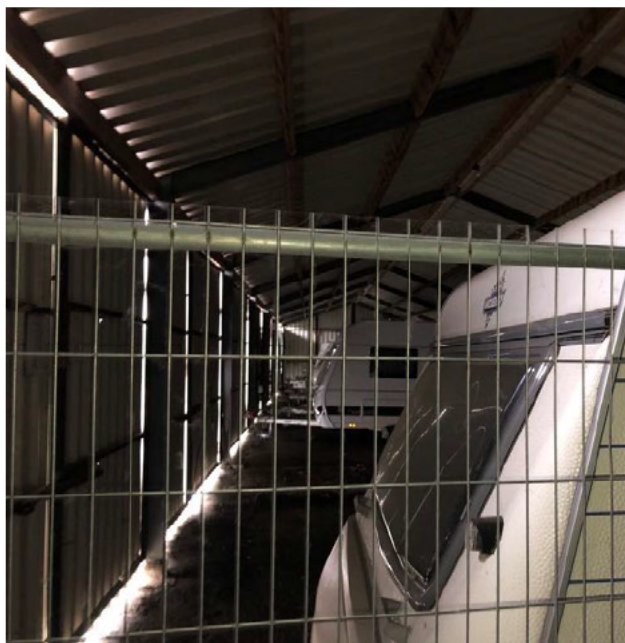

Binnenzijde stal 2



Voorzijde stal 3




Dakvlak stal 3 + kokers



Binnenzijde stal 3, kokers



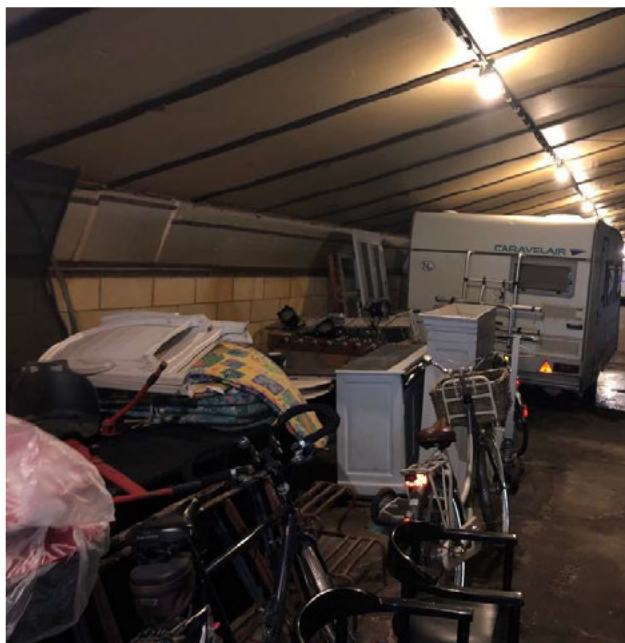

Binnenzijde stal 3



Binnenzijde stal 3



Versie 2; voorzijde stal 1



Versie 2; voorzijde stal 1





Versie 2; zijkant stal 1



Versie 2; zijkant stal 1



Versie 2; aftimmering bij goten, onder golfplaten



Versie 2; aftimmering bij goten, onder golfplaten





Versie 2; binnenzijde stal 1



Versie 2; binnenzijde stal 1



Versie 2; binnenzijde stal 1, deur



Versie 2; stal 2 voorzijde



Versie 2; achterzijde stal 2 en stal 3



Versie 2; binnenzijde stal 2



Versie 2; binnenzijde stal 2



Versie 2; voorzijde stal 3





Versie 2; achterzijde stal 3, golfplaten N.T.



Versie 2; achterzijde stal 3, golfplaten N.T.



Versie 2; binnenzijde stal 3, kokers



Versie 2; binnenzijde stal 3, kokers

## 5.5 Procecertificaat asbestinventarisatie



Normec Certification B.V.  
Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen  
T 0345 585 000, info-cert@normecgroup.com  
www.normeccertification.nl



### Procecertificaat Asbestinventarisatie 07-D070012

#### M & A Bodem & Asbest B.V.

|                 |                                  |                        |                |
|-----------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| Adres:          | Koolweg 64<br>5759 PZ HELENAVEEN | Datum uitgifte:        | 14-07-2023     |
| Telefoonnr:     | [REDACTED]                       | Vervaldatum:           | 14-07-2026     |
| Contactpersoon: | [REDACTED]                       | Datum eerste uitgifte: | 14-07-2006     |
|                 |                                  | KvK-nummer:            | 67445322       |
|                 |                                  | e-mail :               | info@m-en-a.nl |

#### Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is vastgelegd op basis van het Certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering vastgesteld door Stichting Ascet op 4 februari 2022 in overeenstemming met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling ("Certificatieschema") en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit het Certificatieschema.

#### Wenken voor de afnemer/opdrachtgever

1. De certificaathouder:
  - a. blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit het Certificatieschema;
  - b. verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
  - c. stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien dagen na een getekend verzoek hiertoe; en
  - d. geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Certificatieschema door aan de certificerende instelling.

Voor Normec Certification B.V.



Asbestinventarisatie



Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op [www.ascet.nl](http://www.ascet.nl).

|                            |                           |                    |               |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| Certificerende instelling: | Normec Certification B.V. | Certificaatnummer: | 07-D070012    |
| Aanwijzingsbeschikking:    | ARBO/P&G/08/14505         | SCA-code:          | 07-D070012.01 |

Dit procescertificaat bestaat uit een bladzijde.

Nadruk verboden


Blad 1 van 1



## 5.6 Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen





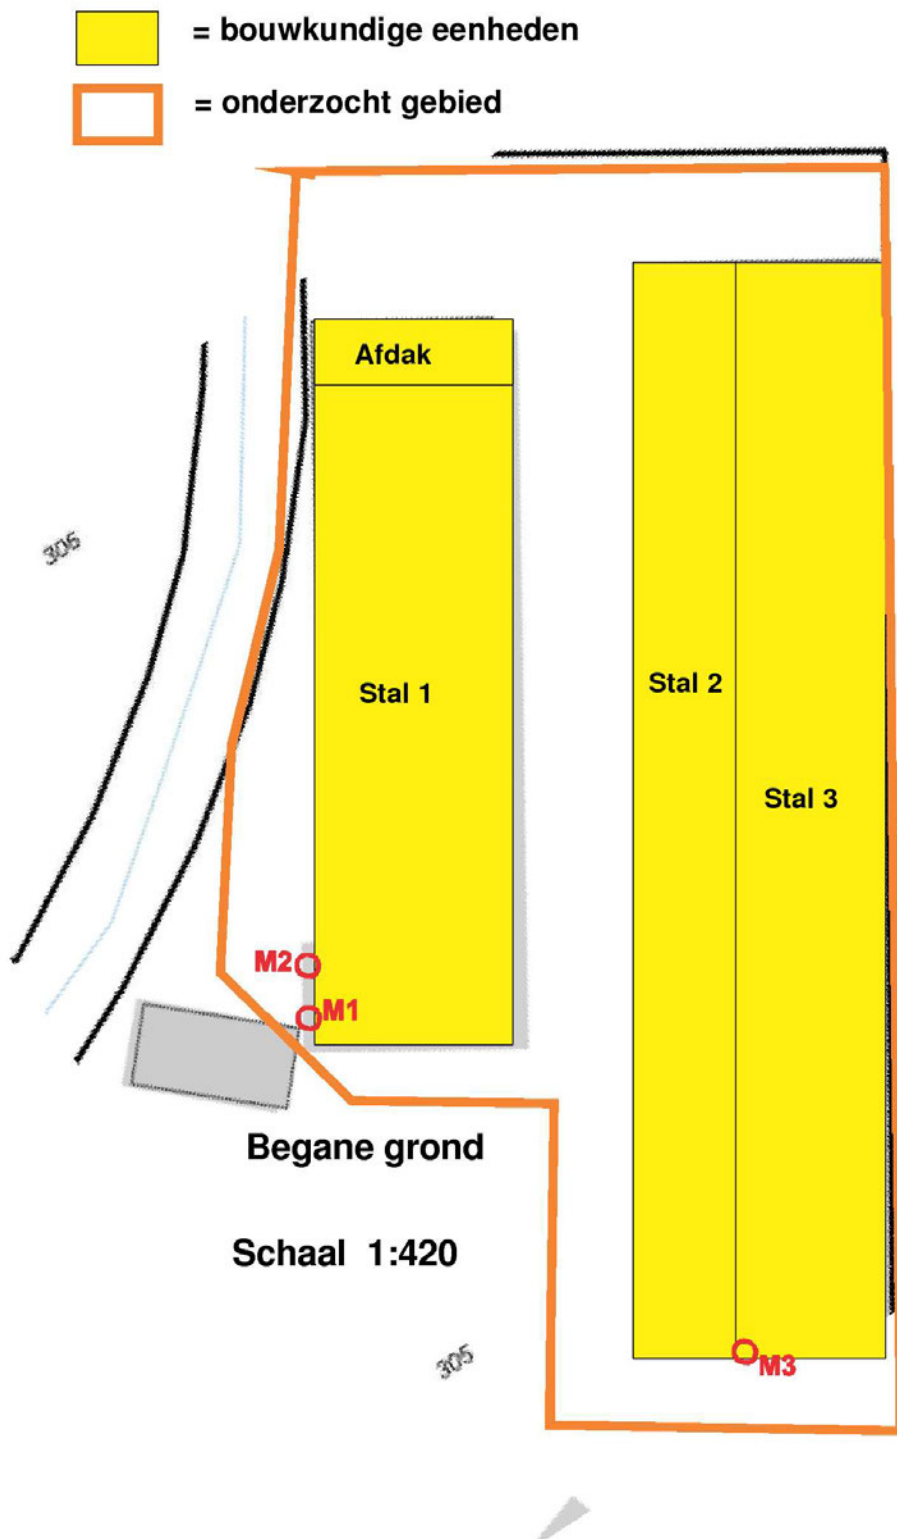

-  = asbesthoudende golfplaten / nokdelen / windveren (daken)
-  = asbesthoudende vlakke platen (afwerking boven goten, kokers en op deur)
-  = asbestvrije damwand platingen (daken en wanden)
-  = onderzocht gebied

